


فهرست مطالب

- ۱- ساختمان موتور
- ۲- مفاهیم اصلی موتور
 - تولید گشتاور
 - لغزش رتور
 - فرکانس الکتریکی
- ۳- مدار معادل موتور
 - مدل ترانسفورماتوری
 - مدار معادل رتور
 - مدار معادل نهایی
- ۴- توان و گشتاور در موتور
- ۵- مشخصه گشتاور-سرعت موتور
- ۶- بررسی راههای تغییر مشخصه موتور
- ۷- راه اندازی موتور
- ۸- روشهای کنترل سرعت موتور
- ۹- تعیین پارامترهای موتور


ساختمان موتور

موتور القایی دو نوع دارد:

- ۱- قفسه ای (قفس سنجابی): هیچ سیم پیچی و حلقه های لغزشی روی رتور وجود ندارد
- ۲- سیم پیچی: سیم پیچی سه فاز دارد که از طریق حلقه های لغزنده به هم متصل میشوند

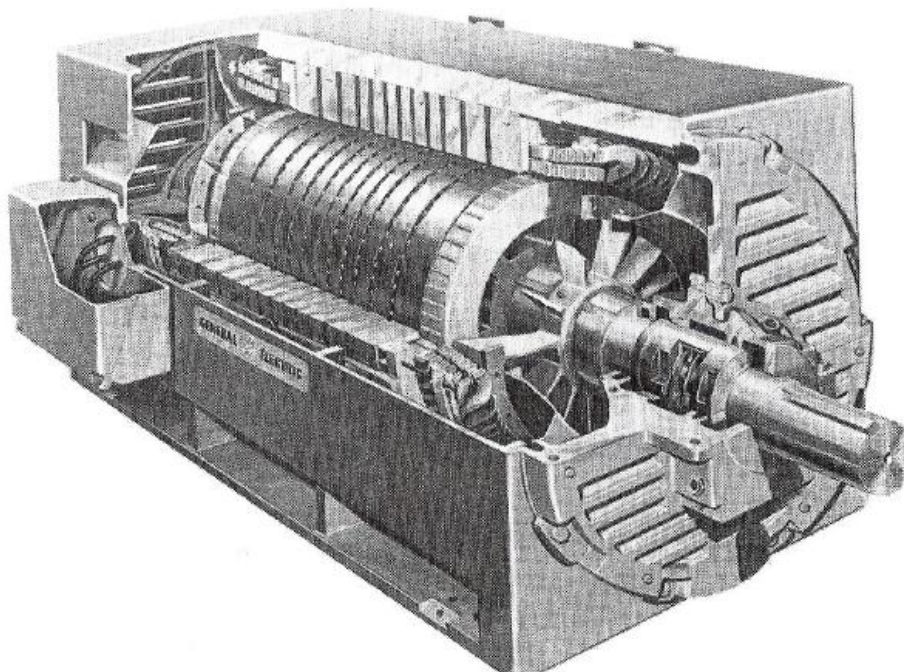


ساختمان موتور

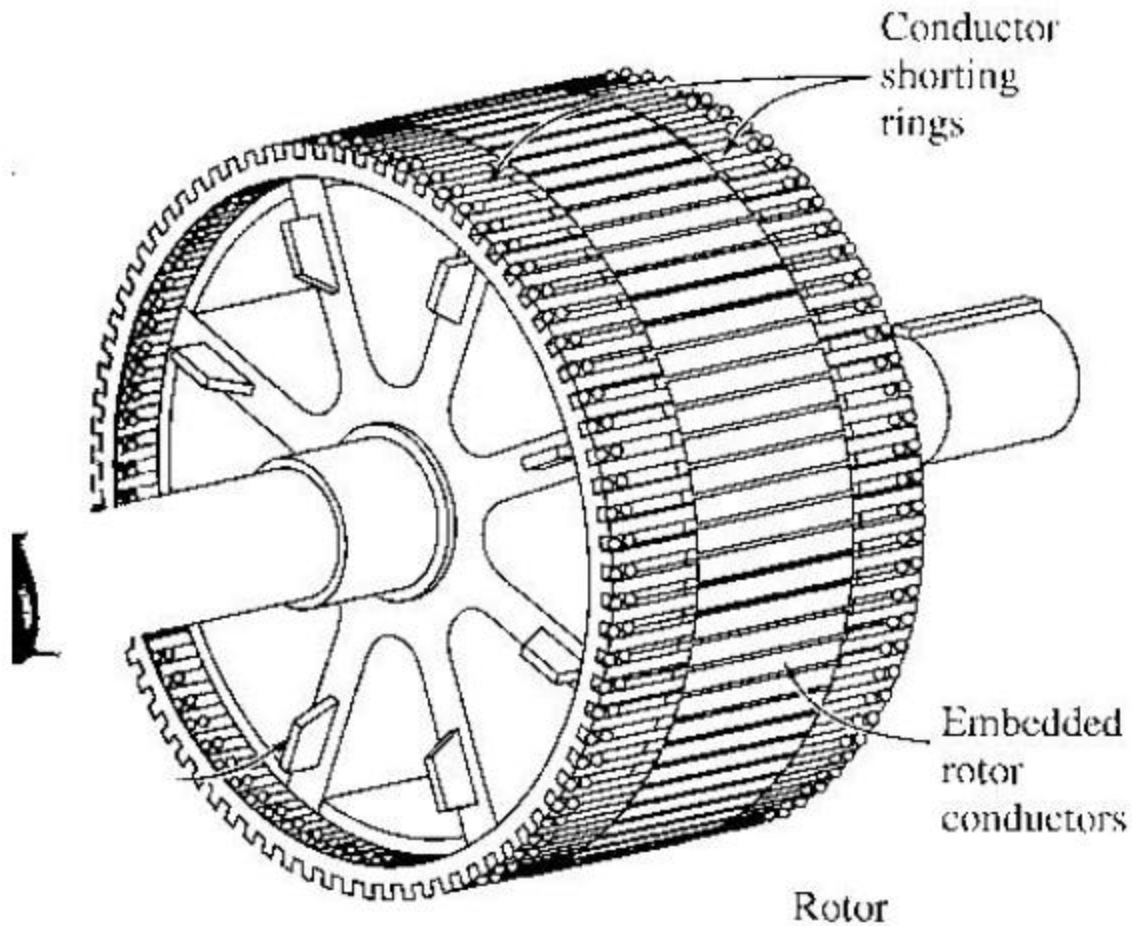


Sketch of cage rotor



ساختمان موتور

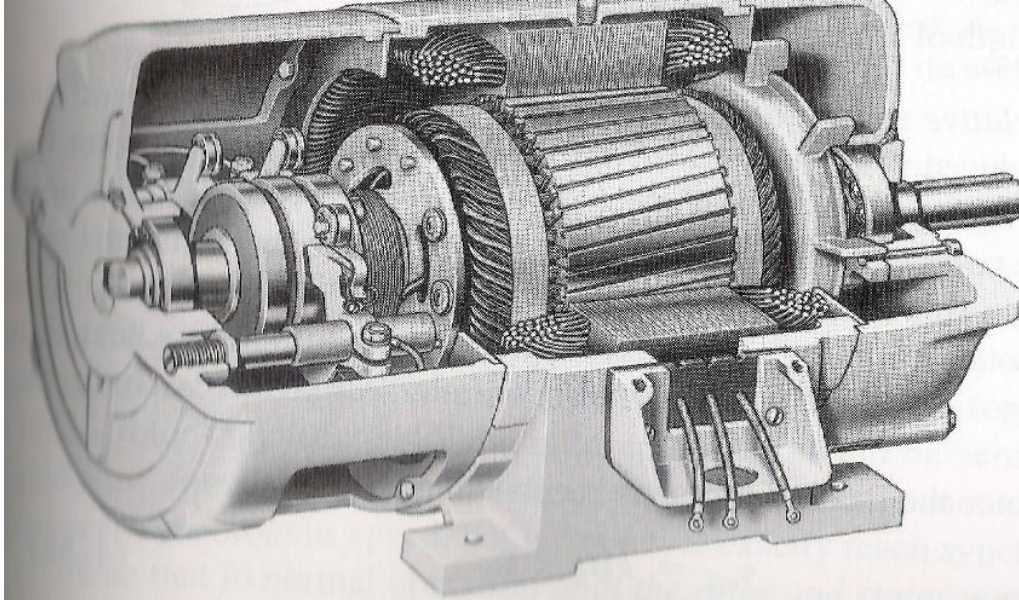



Wound rotor IM

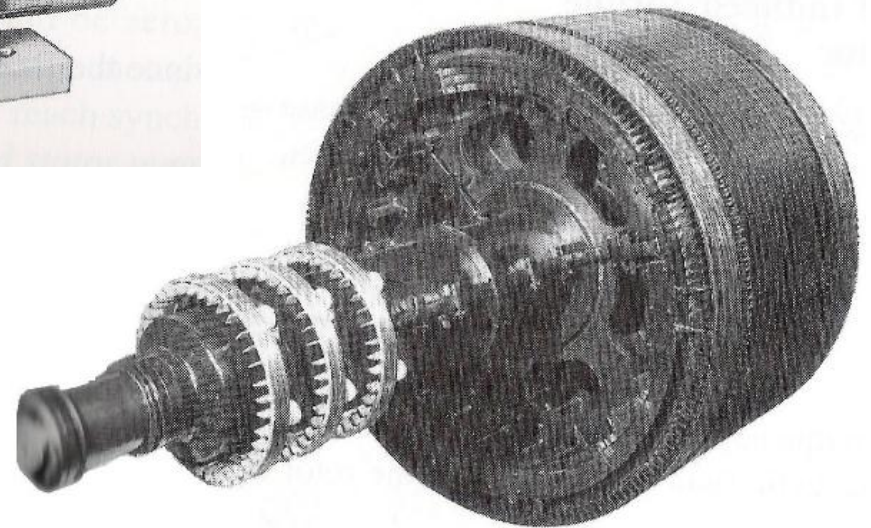

ساختمان موتور

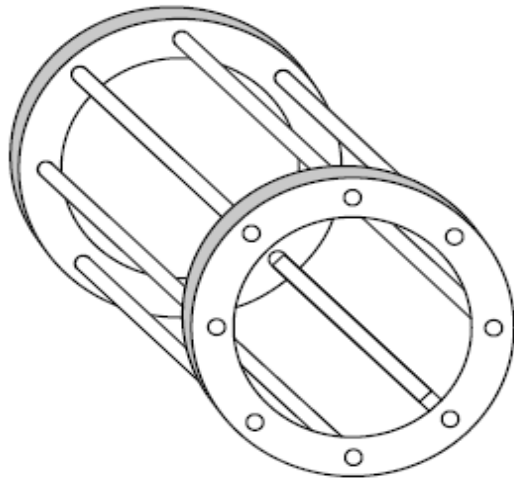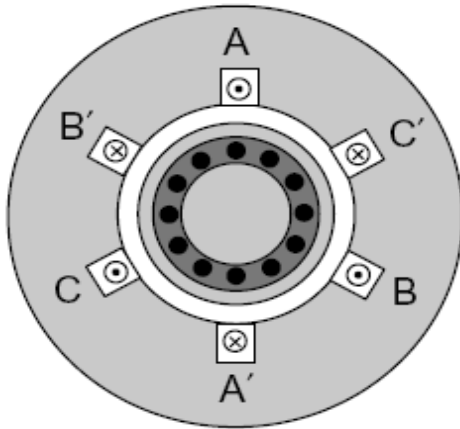

(a) Squirrel-cage induction machine

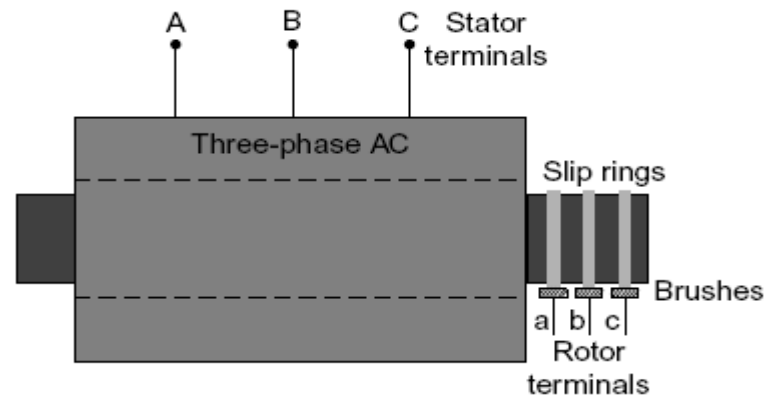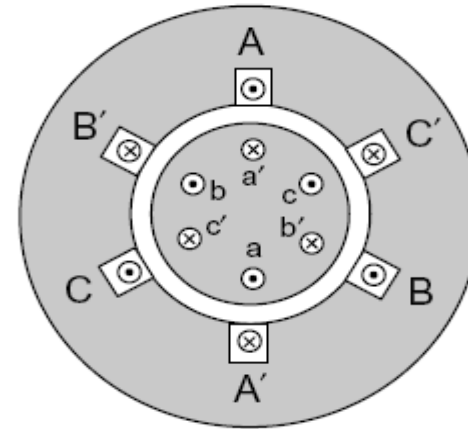

(b) Wound-rotor induction machine

مفاهیم پایه

- جریان استاتور میدان دواری تولید میکند که با سرعت زیر در ماشین میچرخد

$$n_{sync} = \frac{120f_e}{P}$$

- این میدان دوار در رتور ولتاژی القا میکند

$$e_{ind} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) /$$

- به علت خاصیت القایی رتور جریان رتور از ولتاژ ان عقبتر است.
- جریان رتور نیز میدانی تولید میکند که با سرعت رتور میچرخد.
- تعامل دو میدان رتور و استاتور ایجاد گشتاور میکند

$$\tau_{ind} = k B_R \times B_S$$

لغزش رتور

- اگر رتور در سرعت سنکرون بچرخد، انگاه

$$\text{If } \omega_R = \omega_S \Rightarrow I_R = 0 \Rightarrow F = 0 \Rightarrow \omega_R = 0$$

- بنابراین رتور در سرعت کمتر از سنکرون میچرخد $\omega_R < \omega_S$. سرعت لغزش به صورت زیر تعریف میشود:

$$n_{slip} = n_{sync} - n_m$$

n_{slip} = slip speed of the machine

n_{sync} = speed of the magnetic field.

n_m = mechanical shaft speed of the motor.

لغزش رتور

$$s = \frac{n_{slip}}{n_{sync}} \times 100\% = \frac{n_{sync} - n_m}{n_{sync}} \times 100\%$$

$$n_m = (1 - s) n_{sync}$$

$$\omega_m = (1 - s) \omega_{sync}$$

- اگر رتور قفل شود، رتور فرکانسی برابر استاتور دارد
- در سرعت سنکرون، فرکانس رتور صفر است

$$\Rightarrow f_r = s f_e$$

Example

A 208V, 10hp, 4 pole, 60Hz, Y-connected induction motor has a full-load slip of 5%.

- (a) What is the synchronous speed of this motor?
- (b) What is the rotor speed of this motor at the rated load?
- (c) What is the rotor frequency of this motor at the rated load?
- (d) What is the shaft torque of this motor at the rated load?

Solution

(a) The synchronous speed of this motor is

$$\begin{aligned} n_{\text{sync}} &= \frac{120f_e}{P} \\ &= \frac{(120)(50 \text{ Hz})}{4 \text{ poles}} = 1500 \text{ r/min} \end{aligned}$$

(b) The rotor speed of the motor is given by

$$\begin{aligned} n_m &= (1 - s)n_{\text{sync}} \\ &= (0.95)(1500 \text{ r/min}) = 1425 \text{ r/min} \end{aligned}$$

Example

(c) The rotor frequency of this motor is given by


$$f_r = sf_e = (0.05)(50 \text{ Hz}) = 2.5 \text{ Hz}$$

(d) The shaft load torque is given by


$$\begin{aligned}\tau_{\text{load}} &= \frac{P_{\text{out}}}{\omega_m} \\ &= \frac{(10 \text{ hp})(746 \text{ W/hp})}{(1425 \text{ r/min})(2\pi \text{ rad/r})(1 \text{ min}/60 \text{ s})} = 50 \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

مدار معادل موتور

- مدار معادل شبیه ترانسفورماتور است
- فرکانس رتور متفاوت با استاتور است

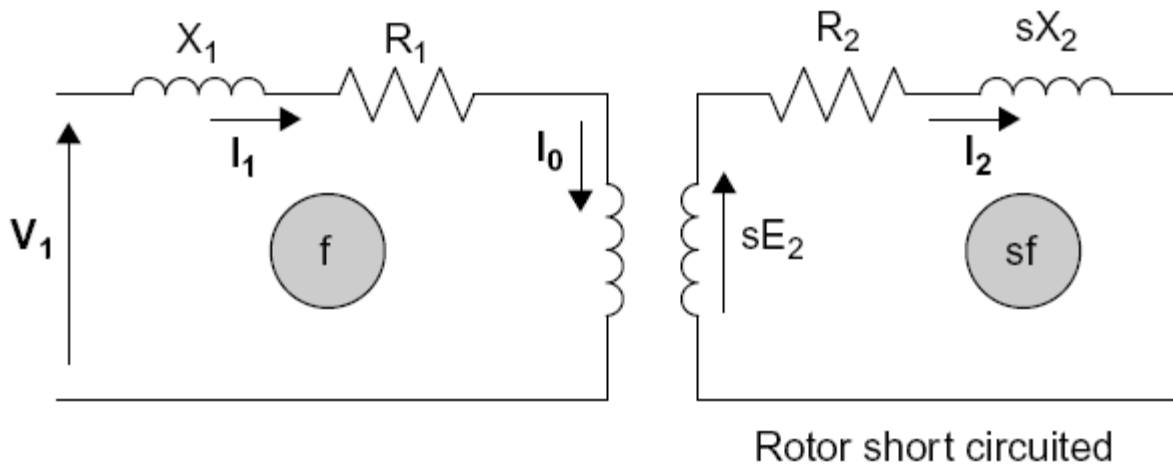


مدار معادل موتور

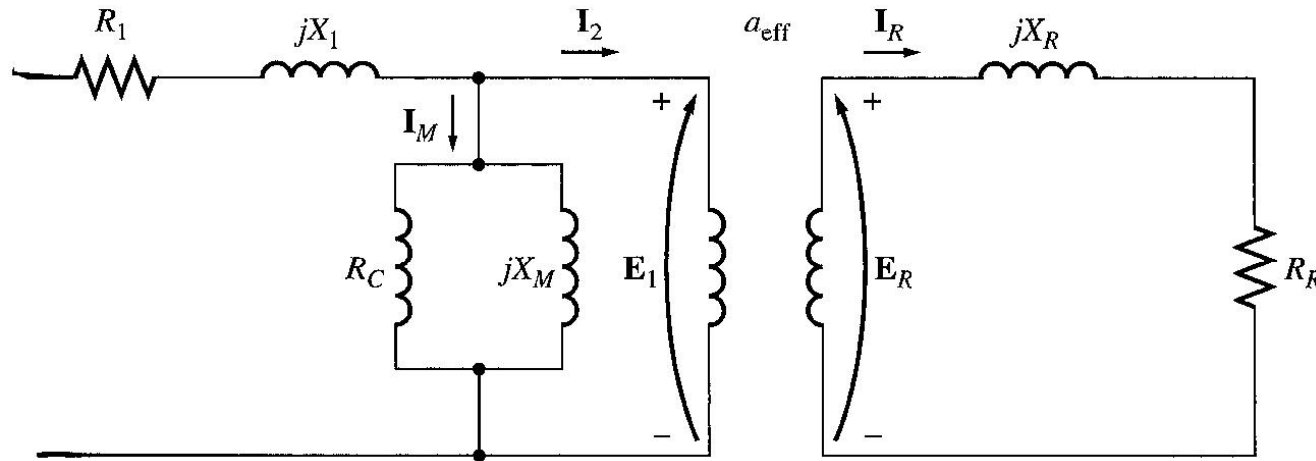

- R_1 : stator resistance
- X_1 : stator leakage reactance
- a_{eff} for a wound rotor is the ratio of the conductors per phase on the stator to the conductors per phase on the rotor.

مدار معادل موتور

- تفاوت ترانسفورماتور و موتور در شیب منحنی شار-میدان است
- بعلت وجود فاصله هوایی راکتانس مغناطیسی موتور کمتر و جریان لازم برای تولید میدان زیادتر است

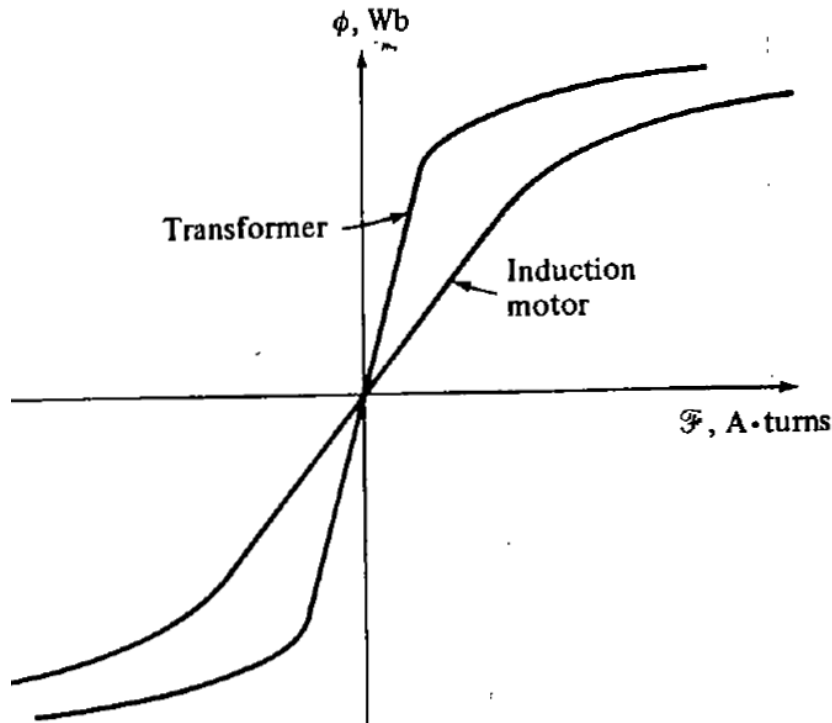

مدار معادل رتور


$$E_R : s E_{R0}$$

E_{R0} : locked-rotor conditions voltage in rotor

$$X_R = \omega_r L_R = 2\pi f_r L_R$$

$$f_r = s f_e,$$

$$X_R = s 2\pi f_e L_R = s X_{R0}$$

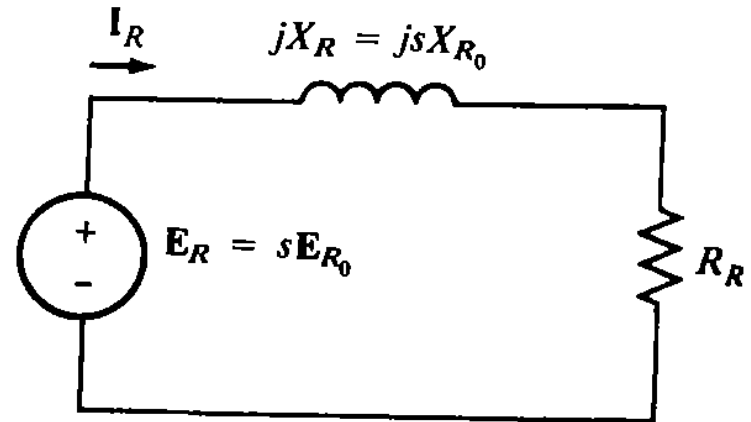


مدار معادل رتور

• X_{R0} را کتانس رتور قفل شده است


مدار معادل رتور

$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jX_R} = \frac{E_R}{R_R + jsX_{R0}} = \frac{E_{R0}}{R_R/s + jX_{R0}}$$

$$\Rightarrow Z_{R,eq} = R_R/s + jX_{R0}$$

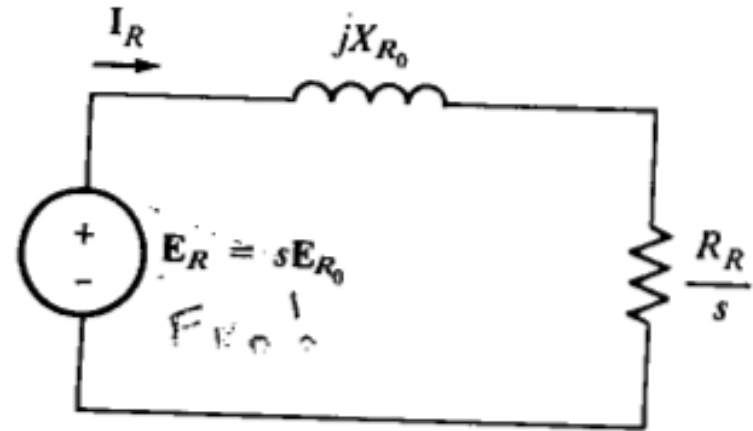

جریان رتور بر حسب سرعت

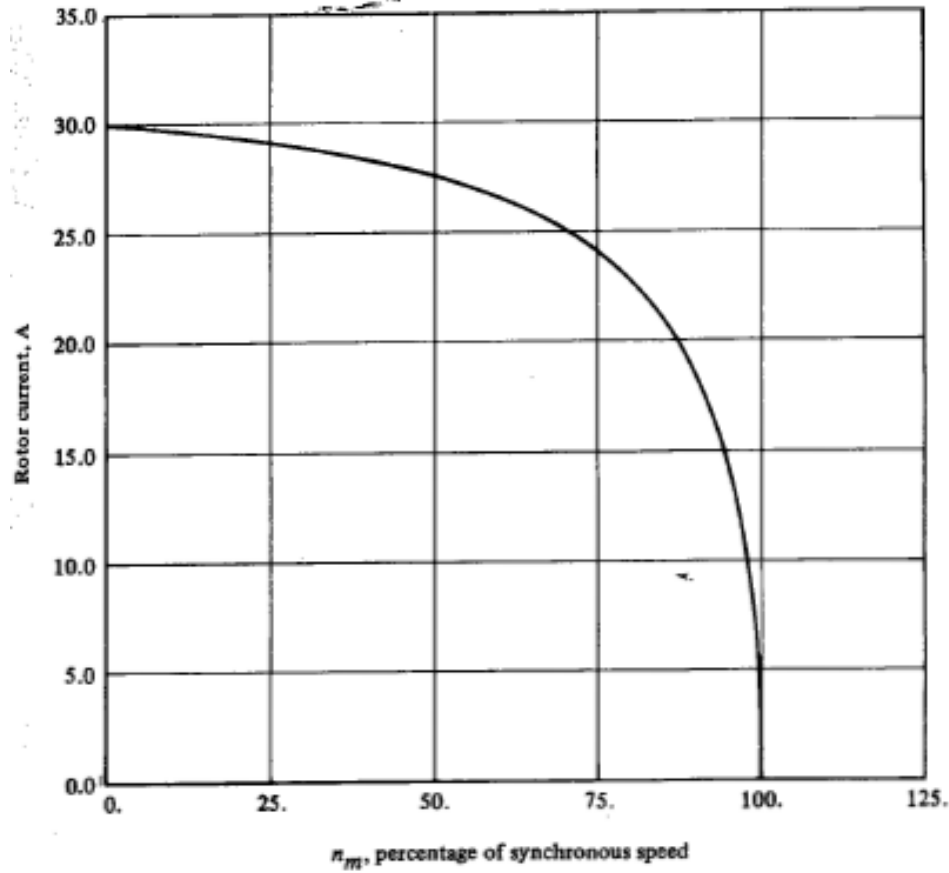


مدار معادل نهایی موتور القایی

• اگر کمیات رتور را به سمت استاتور برگردانیم:


$$E_1 = E'_R = a_{eff} E_{R0}$$

$$I_2 = \frac{I_R}{a_{eff}} \quad Z_2 = a_{eff}^2 \left(\frac{R_R}{s} + jX_{R0} \right)$$

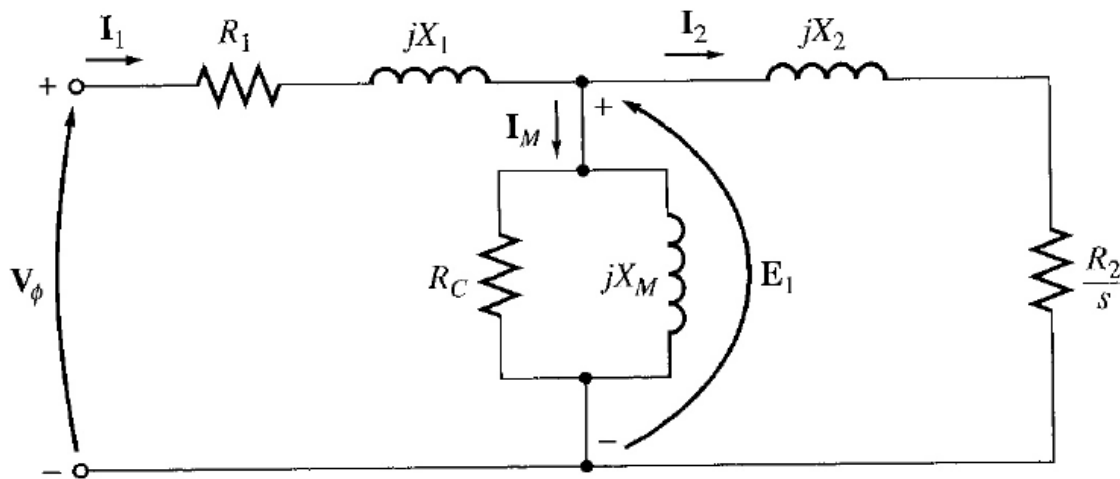

$$R_2 = a_{eff}^2 R_R$$
$$X_2 = a_{eff}^2 X_{R0}$$

نمودار توان در موتور القایی

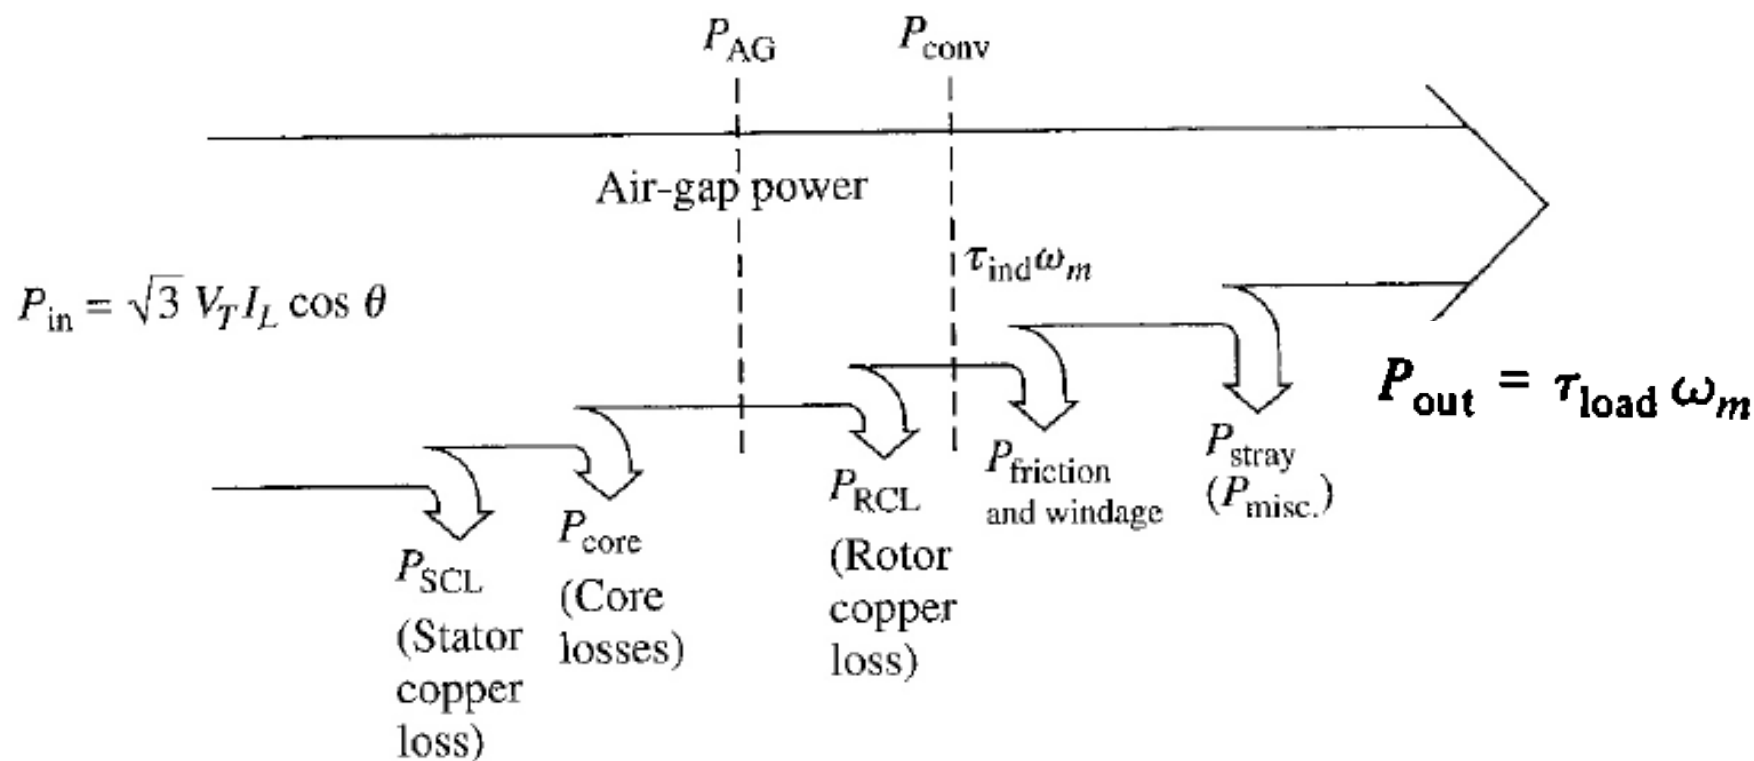

تلفات در موتور القایی

- تلفات هسته به نحو دلخواه در نمودار توان جای داده میشود
- تلفات هسته مشتمل بر هسته استاتور و رتور است
- چون موتور نزدیک به سرعت سنکرون کار میکند، تلفات هسته رتور ناچیز است.
- مقاومت R_C در مدار معادل برای منظور کردن تلفات هسته است
- اگر تلفات هسته به صورت یک عدد به وات داده شود، با تلفات مکانیکی جمع میشود
- تلفات مکانیکی با افزایش سرعت زیاد میشود
- تلفات هسته با افزایش سرعت کم میشود
- مجموع تلفات هسته و مکانیکی را تلفات گردشی مینامند. تلفات گردشی با تغییر سرعت ثابت میماند

Example

A 480V, 60Hz, 50hp, 3-phase induction motor is drawing 60 A at 0.85 PF lagging. The stator copper losses are 2 kW, and the rotor copper losses are 700 W. The friction and windage losses are 600W, the core losses are 1800 W, and the stray losses are negligible. Find:

- a) The air gap power P_{AG}
- b) The power converted P_{conv}
- c) The output power P_{out}
- d) The efficiency

Example

- (a) The air-gap power is just the input power minus the stator I^2R losses. The input power is given by

$$\begin{aligned} P_{\text{in}} &= \sqrt{3} V_T I_L \cos \theta \\ &= \sqrt{3} (480 \text{ V})(60 \text{ A})(0.85) \\ &= 42.4 \text{ kW} \end{aligned}$$

From the power-flow diagram, the air-gap power is given by

$$\begin{aligned} P_{\text{AG}} &= P_{\text{in}} - P_{\text{SCL}} - P_{\text{core}} \\ &= 42.4 \text{ kW} - 2 \text{ kW} - 1.8 \text{ kW} = 38.6 \text{ kW} \end{aligned}$$

- (b) From the power-flow diagram, the power converted from electrical to mechanical form is

$$\begin{aligned} P_{\text{conv}} &= P_{\text{AG}} - P_{\text{RCL}} \\ &= 38.6 \text{ kW} - 700 \text{ W} = 37.9 \text{ kW} \end{aligned}$$

Example

(c) From the power-flow diagram, the output power is given by

$$\begin{aligned}P_{\text{out}} &= P_{\text{conv}} - P_{\text{F\&W}} - P_{\text{misc}} \\&= 37.9 \text{ kW} - 600 \text{ W} - 0 \text{ W} \\&= 37.3 \text{ kW}\end{aligned}$$

or, in horsepower,

$$\begin{aligned}P_{\text{out}} &= (37.3 \text{ kW}) \left(\frac{1 \text{ hp}}{0.746 \text{ kW}} \right) \\&= 50 \text{ hp}\end{aligned}$$

(d) Therefore, the induction motor's efficiency is

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% \\&= \frac{37.3 \text{ kW}}{42.4 \text{ kW}} \times 100\% \\&= 88\%\end{aligned}$$

توان و گشتاور در موتور القایی

- تلفات اهمی استاتور:

$$P_{SCL} = 3 I_1^2 R_1$$

- تلفات هسته:

$$P_{Core} = 3 E_1^2 G_C$$

- توان فاصله هوایی:

$$P_{AG} = P_{in} - P_{SCL} - P_{Core}$$

- جریان ورودی هر فاز موتور

$$I_1 = \frac{V_\phi}{Z_{eq}}$$

$$Z_{eq} = R_1 + jX_1 + \frac{1}{G_C - jB_M + \frac{1}{R_2/s + jX_2}}$$

توان و گشتاور در موتور القایی

- توان در مقاومت R_2/s مصرف میشود. در نتیجه توان فاصله هوایی برابر است با

$$P_{AG} = 3 I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

- تلفات واقعی در مدار رتور با رابطه زیر داده میشود:

$$P_{RCL} = 3 I_R^2 R_R$$

- چون توان در عبور از ترانس ایده ال تغییر نمیکند تلفات مسی رتور به صورت زیر است:

$$P_{RCL} = 3 I_2^2 R_2$$

توان و گشتاور در موتور القایی

$$\begin{aligned}P_{conv} &= P_{AG} - P_{RCL} \\&= 3I_2^2 \frac{R_2}{s} - 3I_2^2 R_2 \\&= 3I_2^2 R_2 \left(\frac{1}{s} - 1 \right)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{conv} = 3I_2^2 R_2 \left(\frac{1-s}{s} \right)}$$

$$\Rightarrow P_{RCL} = s P_{AG}$$

توان و گشتاور در موتور القایی

$$P_{\text{conv}} = P_{\text{AG}} - P_{\text{RCL}}$$

$$= P_{\text{AG}} - sP_{\text{AG}}$$

\Rightarrow


$$P_{\text{conv}} = (1 - s)P_{\text{AG}}$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{conv}} - P_{\text{F\&W}} - P_{\text{misc}}$$

\Rightarrow

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_m} = \frac{(1 - s)P_{\text{AG}}}{(1 - s)\omega_{\text{sync}}} = \frac{P_{\text{AG}}}{\omega_{\text{sync}}}$$

مدار معادل دیگر موتور القایی

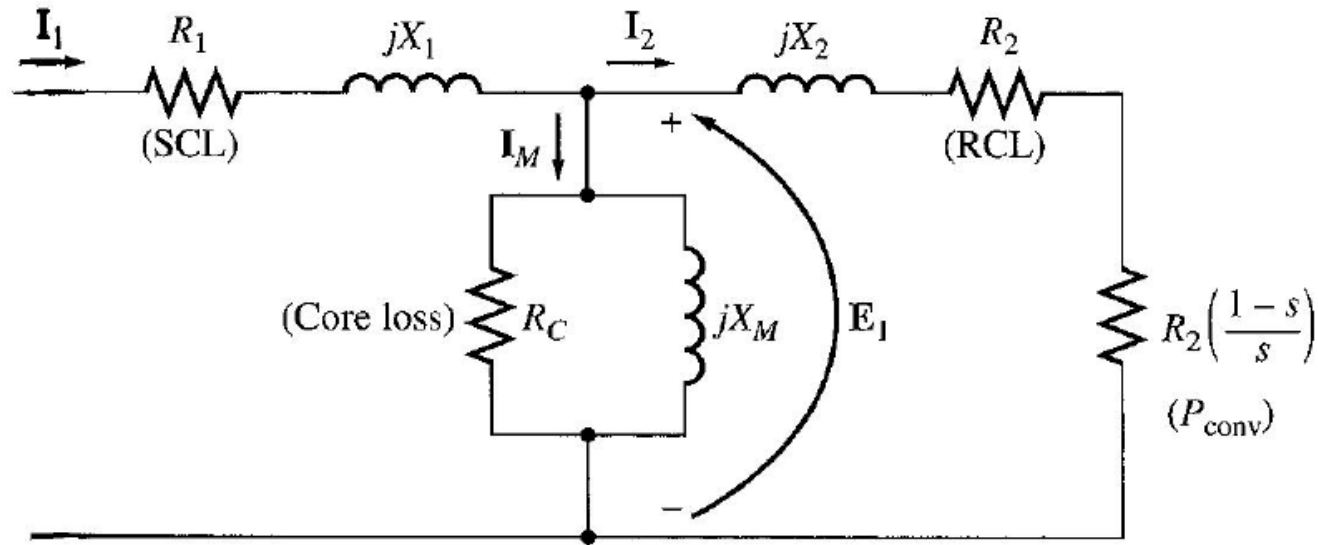

Example

A 460-V 25-hp 60-Hz four-pole Y-connected induction motor has the following impedances in ohms per phase referred to the stator circuit:

$$R_1 = 0.641 \, \Omega \quad R_2 = 0.332 \, \Omega$$

$$X_1 = 1.106 \, \Omega \quad X_2 = 0.464 \, \Omega \quad X_M = 26.3 \, \Omega$$

The total rotational losses are 1100 W and are assumed to be constant. The core loss is lumped in with the rotational losses. For a rotor slip of 2.2 percent at the rated voltage and rated frequency, find the motor's

- | | |
|--------------------|--|
| (a) Speed | (d) P_{conv} and P_{out} |
| (b) Stator current | (e) τ_{ind} and τ_{load} |
| (c) Power factor | (f) Efficiency |

Example

(a) The synchronous speed is

$$\begin{aligned}n_{\text{sync}} &= \frac{120f_e}{P} \\&= \frac{120(60 \text{ Hz})}{4 \text{ poles}} = 1800 \text{ r/min}\end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned}\omega_{\text{sync}} &= (1800 \text{ r/min})\left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ r}}\right)\left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}\right) \\&= 188.5 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

The rotor's mechanical shaft speed is

$$\begin{aligned}n_m &= (1 - s)n_{\text{sync}} \\&= (1 - 0.022)(1800 \text{ r/min}) = 1760 \text{ r/min}\end{aligned}$$

or

$$\begin{aligned}\omega_m &= (1 - s)\omega_{\text{sync}} \\&= (1 - 0.022)(188.5 \text{ rad/s}) = 184.4 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

Example

(b)

$$Z_2 = \frac{R_2}{s} + jX_2 = \frac{0.332}{0.022} + j0.464 = 15.09 + j0.464 \, \Omega = 15.10 \angle 1.76^\circ \, \Omega$$

$$\begin{aligned} Z_f &= \frac{1}{1/jX_M + 1/Z_2} \\ &= \frac{1}{-j0.038 + 0.0662 \angle -1.76^\circ} = 12.94 \angle 31.1^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{\text{tot}} &= Z_{\text{stat}} + Z_f \\ &= 0.641 + j1.106 + 12.94 \angle 31.1^\circ \, \Omega \\ &= 11.72 + j7.79 = 14.07 \angle 33.6^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

Example

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= \frac{\mathbf{V}_\phi}{\mathbf{Z}_{\text{tot}}} \\ &= \frac{266 \angle 0^\circ \text{ V}}{14.07 \angle 33.6^\circ \Omega} = 18.88 \angle -33.6^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

(c) The power motor power factor is

$$\text{PF} = \cos 33.6^\circ = 0.833 \quad \text{lagging}$$

(d) The input power to this motor is

$$\begin{aligned} P_{\text{in}} &= \sqrt{3} V_T I_L \cos \theta \\ &= \sqrt{3} (460 \text{ V}) (18.88 \text{ A}) (0.833) = 12,530 \text{ W} \end{aligned}$$

Example

The stator copper losses in this machine are

$$P_{\text{SCL}} = 3I_1^2 R_1$$

$$P_{\text{SCL}} = 3(18.88 \text{ A})^2(0.641 \text{ } \Omega) = 685 \text{ W}$$

$$P_{\text{AG}} = P_{\text{in}} - P_{\text{SCL}} = 12,530 - 685 = 11,845 \text{ W}$$

$$P_{\text{conv}} = (1 - s)P_{\text{AG}} = (1 - 0.022)(11,845 \text{ W}) = 11,585 \text{ W}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{out}} &= P_{\text{conv}} - P_{\text{rot}} \\ &= 11,585 \text{ W} - 1100 \text{ W} = 10,485 \text{ W} \end{aligned}$$

$$= (10,485 \text{ W}) \left(\frac{1 \text{ hp}}{746 \text{ W}} \right) = 14.1 \text{ hp}$$

Example

(e) The induced torque is given by

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{AG}}}{\omega_{\text{sync}}} = \frac{11,845 \text{ W}}{188.5 \text{ rad/s}} = 62.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$


$$\tau_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega_m} = \frac{10,485 \text{ W}}{184.4 \text{ rad/s}} = 56.9 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(f) The motor's efficiency at this operating condition is


$$\begin{aligned}\eta &= \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% \\ &= \frac{10,485 \text{ W}}{12,530 \text{ W}} \times 100\% = 83.7\%\end{aligned}$$

مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی

دیدگاه فیزیکی

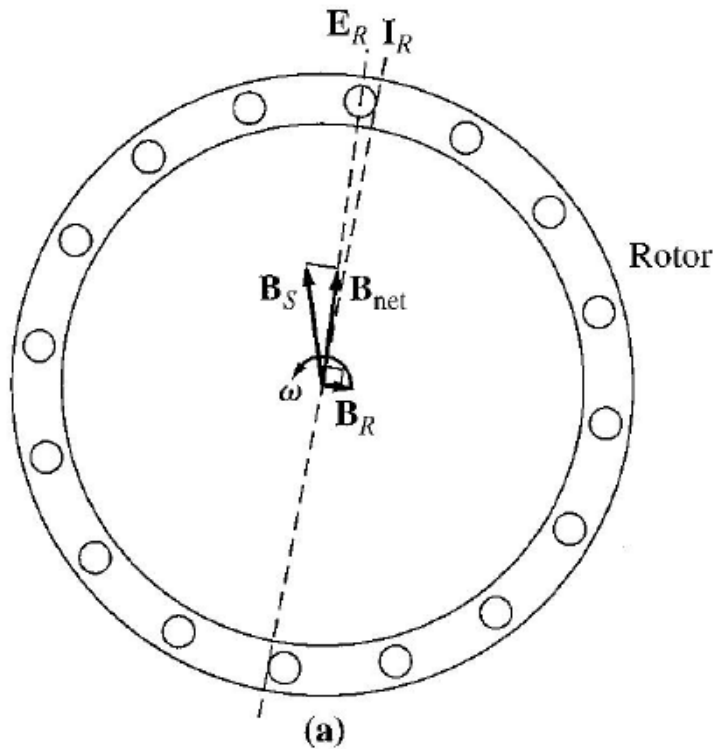

The magnetic fields in an induction motor under **light loads**

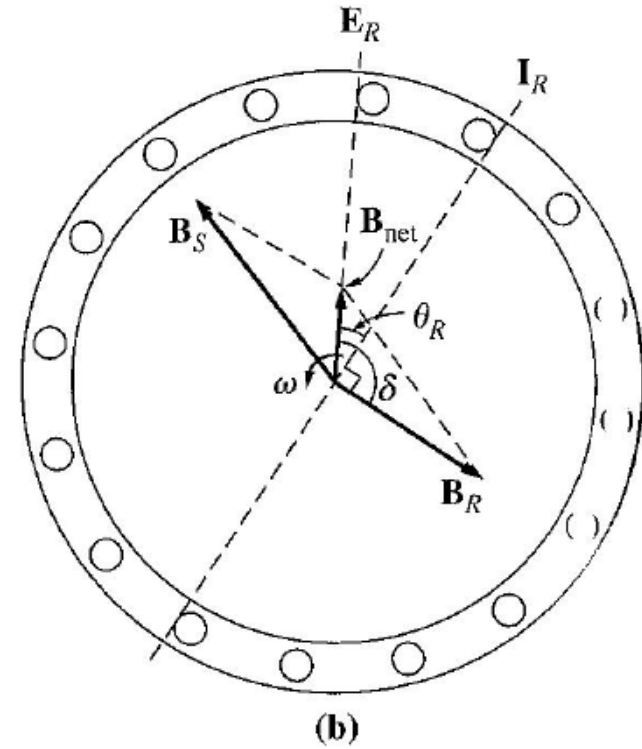

The magnetic fields in an induction motor under **heavy loads**

مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی

دیدگاه فیزیکی

شرایط بی باری:

- راکتانس رتور و جریان رتور ناچیز است و ولتاژ رتور همفازند
- B_{net} که توسط I_m تولید میشود متناسب با E_1 است. بنابراین B_{net} تقریباً ثابت است.
- جریان رتور یک میدان B_R تولید میکند که با زاویه کمی بیشتر از 90° درجه عقبتر از B_{net} است.
- جریان استاتور در شرایط بی باری نسبتاً بزرگ است زیرا تولید B_{net} میکند


مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی

دیدگاه فیزیکی


شرایط تحت بار:

- سرعت نسبی بزرگتر به معنای قوی تر بودن E_R و I_R و B_R است. فرکانس رتور f_r افزایش میابد و راکتانس رتور ωL_R افزایش میابد.
- جریان رتور پس فاز تر میشود و میدان رتور نیز با جریان جابجا میشود.
- این امر باعث افزایش δ شده و گشتاور را افزایش میدهد تا زمانی که δ کمتر 90° درجه باشد. افزایش بیش از 90° درجه موجب کاهش گشتاور میشود.
- اثر خالص این فرایند افزایش گشتاور موتور است که برای تغذیه بار لازم است.


مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی

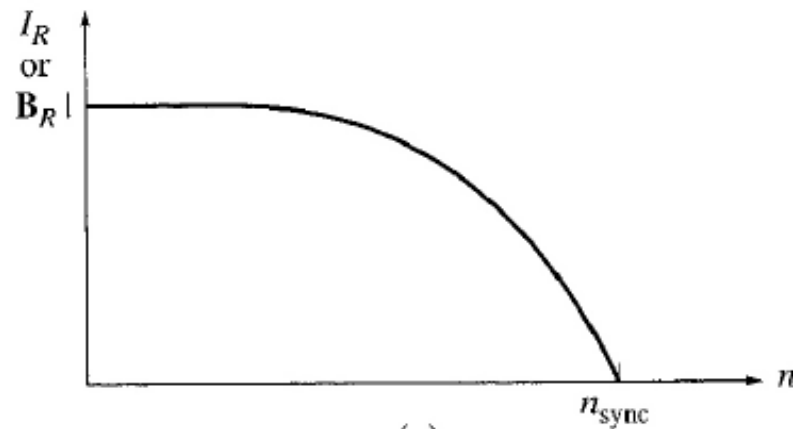



(a)

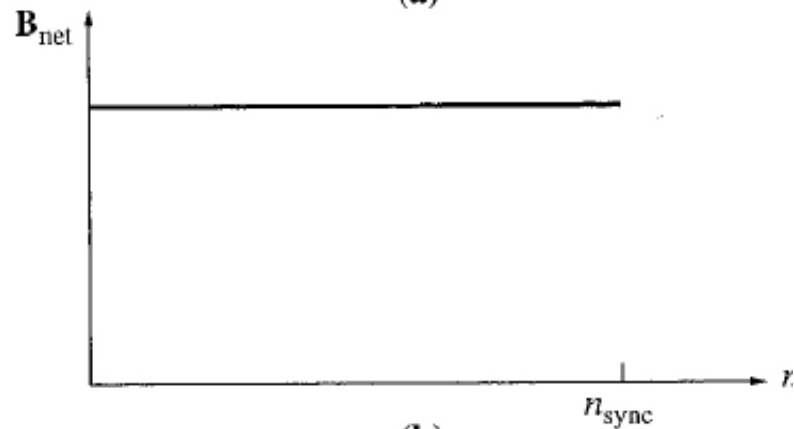

(b)

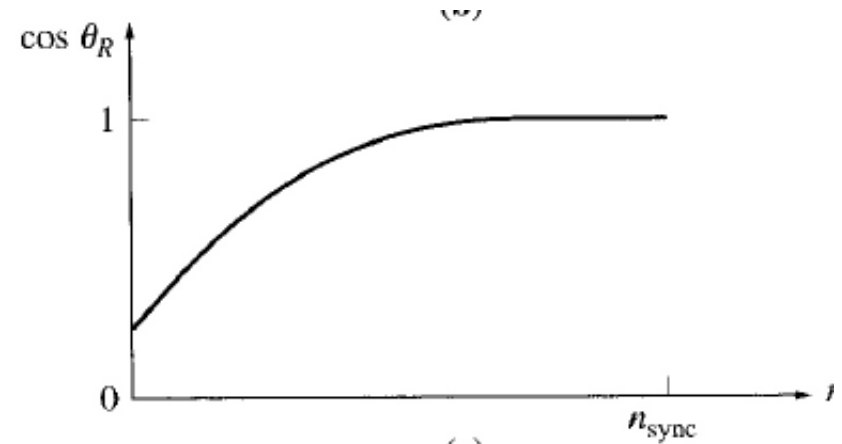

(c)

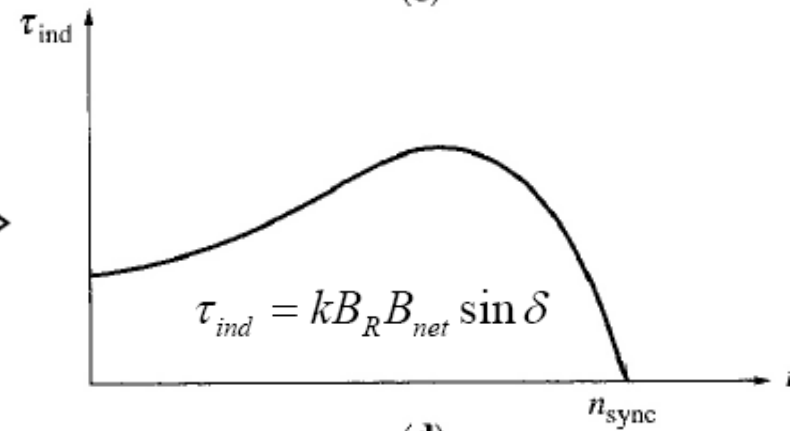 

(d)

مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی


$$\tau_{ind} = k B_R B_{net} \sin \delta$$

$$\sin \delta = \sin (\theta_r + 90^\circ) = \cos \theta_r$$

$$\theta_r = \tan^{-1} \frac{X_r}{R_r} = \tan^{-1} \frac{sX_o}{R_r}$$

θ_r : the angle between E_R and I_R

مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی

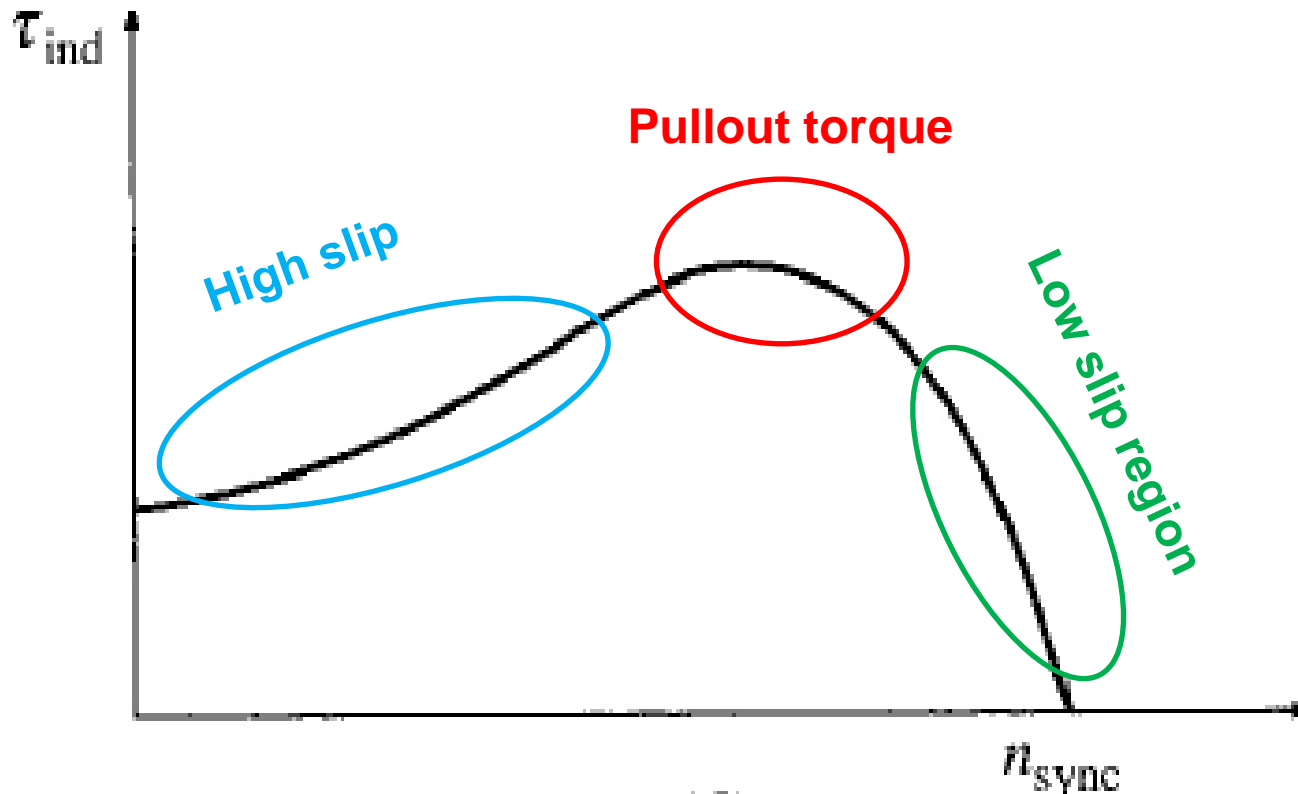

- Pullout torque \approx 200% to 250% of the rated full load torque.
- Starting torque \approx 150% of full load torque;
- Hence, induction motor may be started at full load.


معادلات گشتاور موتور القایی

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

- P_{AG} توان انتقال یافته از استاتور به رتور از طریق فاصله هوایی است.


$$P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

- برای محاسبه جریان I_2 ابتدا مدار معادل تونن از دید رتور را بدست می آوریم:

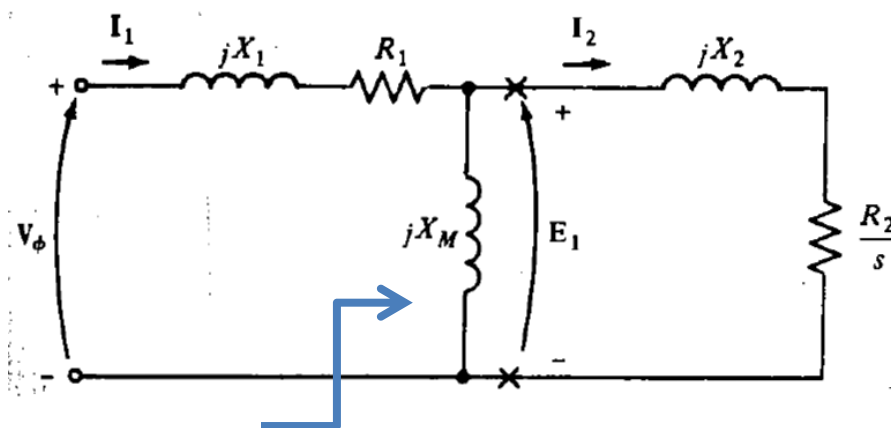


معادلات گشتاور موتور القایی

ولتاژ تونن

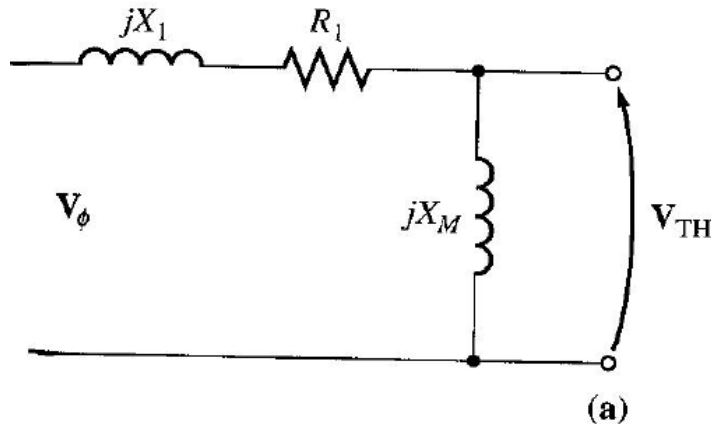

$$V_{TH} = V_{\phi} \frac{Z_M}{Z_M + Z_1}$$
$$= V_{\phi} \frac{jX_M}{R_1 + jX_1 + jX_M}$$

امپدانس تونن

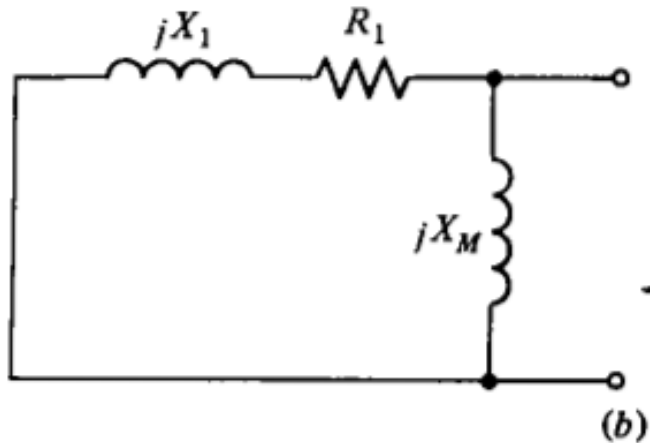

$$Z_{TH} = \frac{jX_M (R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_M)}$$

معادلات گشتاور موتور القایی

تقریبه‌های عملی

$$X_M \gg R_1, \quad X_M \gg X_1 \text{ and } X_M + X_1 \gg R_1$$

\Rightarrow

$$V_{TH} = V_\phi \frac{X_M}{X_1 + X_M}$$

$$R_{TH} \approx R_1 \left(\frac{X_M}{X_1 + X_M} \right)^2$$

$$X_{TH} \approx X_1$$

معادلات گشتاور موتور القایی


$$P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s} = \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{(R_{TH} + R_2/s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2}$$

$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

\Rightarrow

$$\tau_{ind} = \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{\omega_{sync} [(R_{TH} + R_2/s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2]}$$

معادلات گشتاور موتور القایی

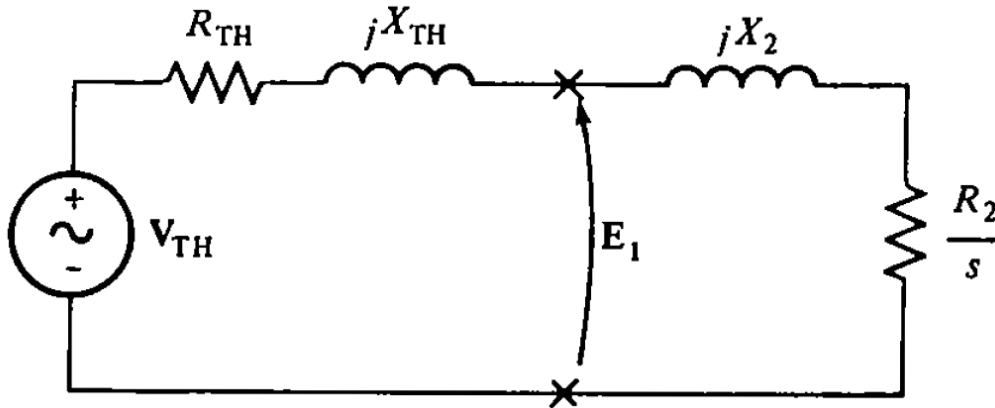


$$I_2 = \frac{V_{TH}}{Z_{TH} + Z_2}$$

$$= \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_2/s + jX_{TH} + jX_2}$$


$$|I_2| = \frac{V_{TH}}{\sqrt{(R_{TH} + R_2/s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2}}$$

جریان رتور که میخواستیم
محاسبه کنیم

منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی

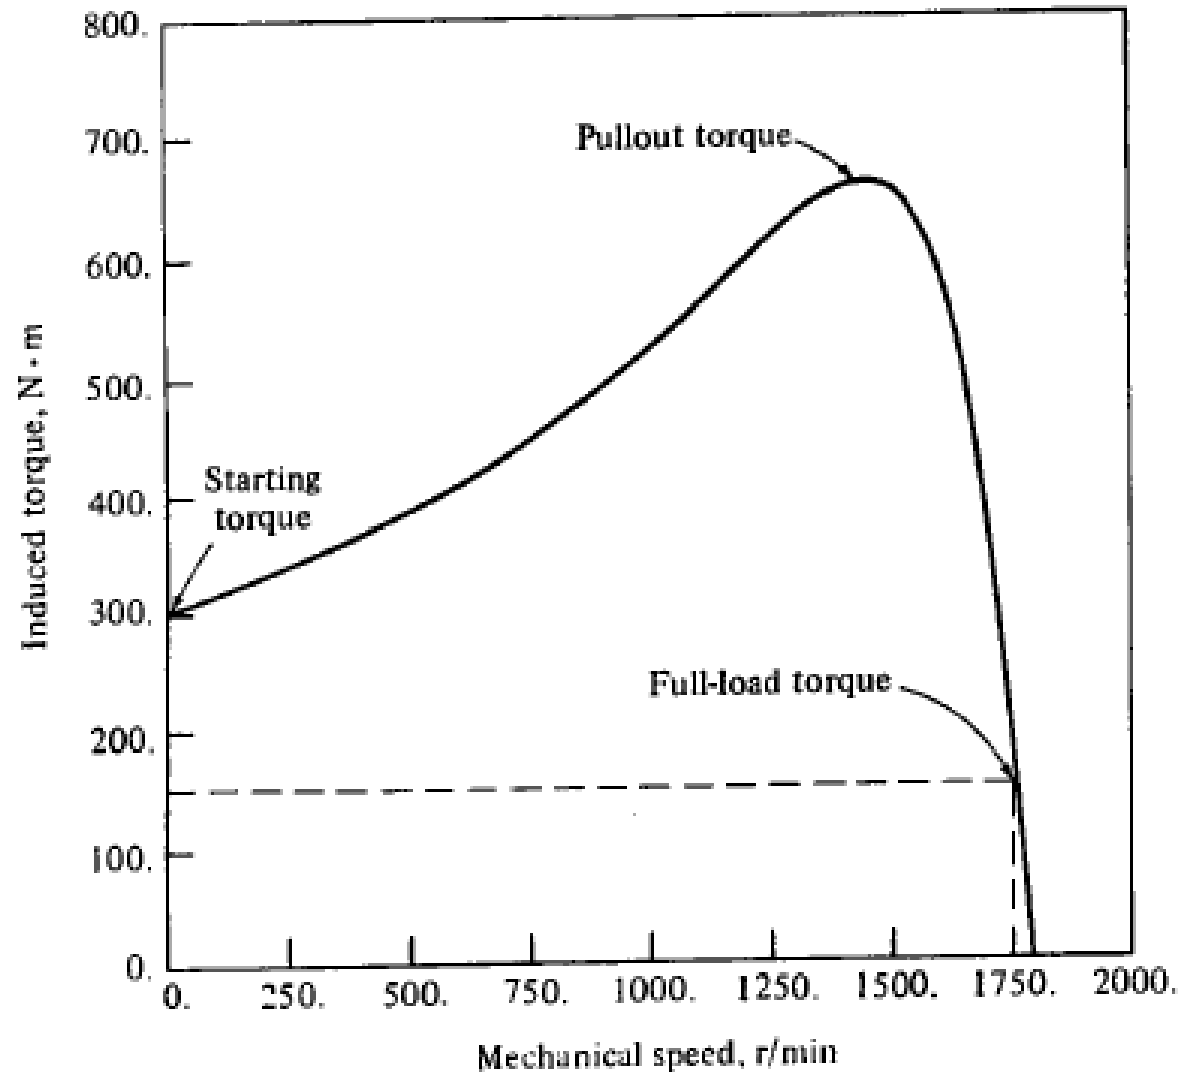




منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی

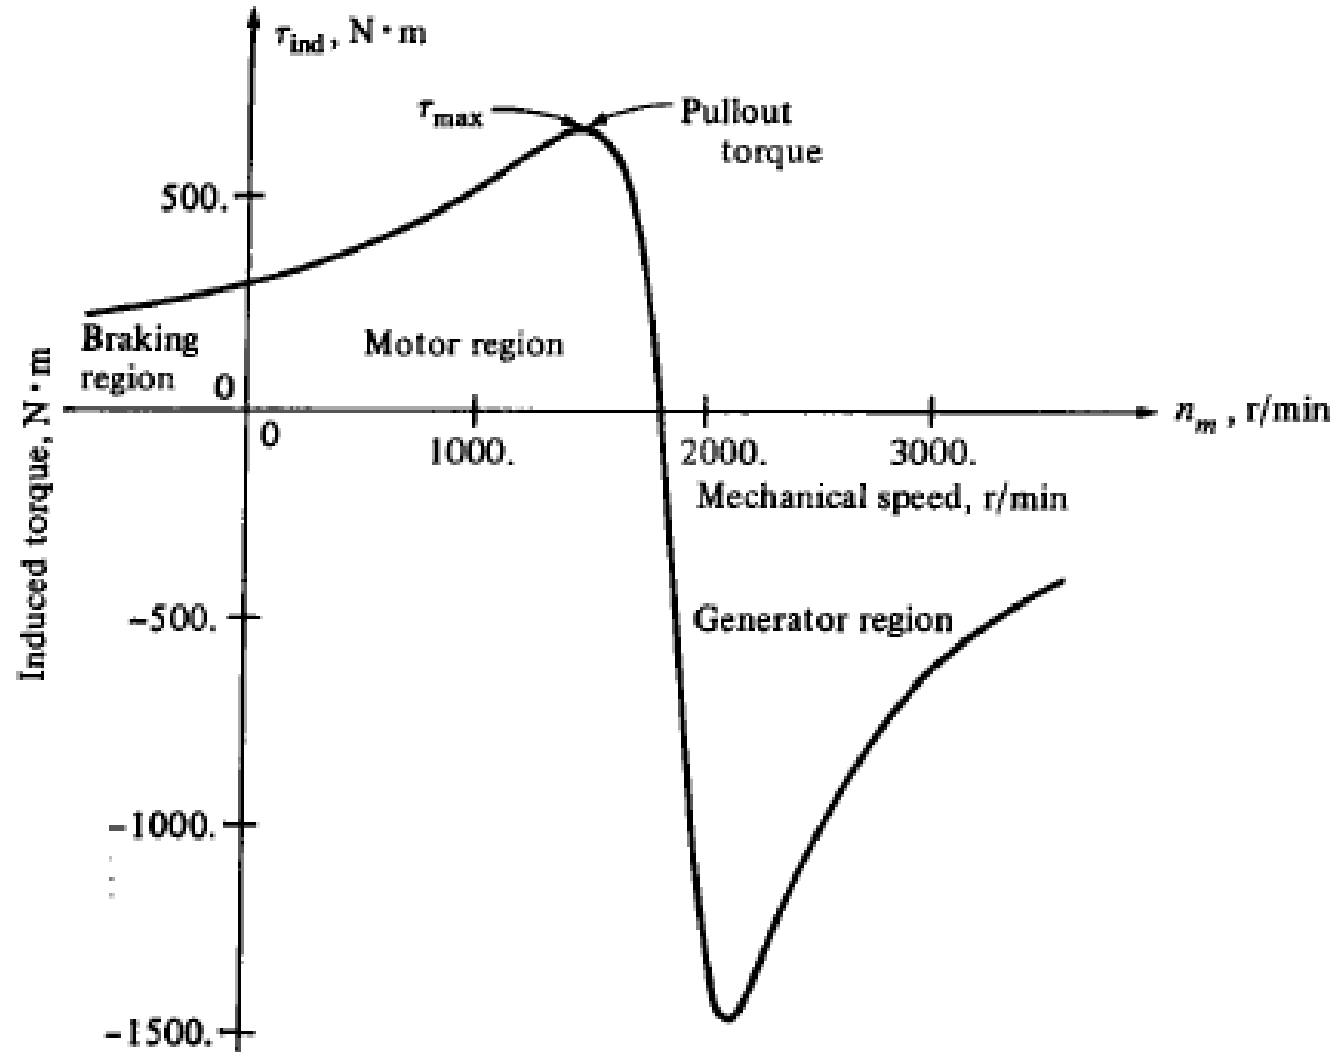


نکاتی پیرامون منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی

- گشتاور القایی در سرعت سنکرون صفر است.
- منحنی در اطراف سرعت سنکرون صفر است.
- گشتاور راه اندازی بزرگ است.
- گشتاور در یک لغزش معین با مجذور ولتاژ متناسب است.
- اگر موتور با سرعت بیشتر از سنکرون بچرخد موتور به ژنراتور بدل میشود.
- اگر جهت دوران میدان استاتور معکوس شود یک گشتاور ترمزی تولید میگردد (انرژی از بار به رتور و از استاتور به رتور منتقل میشود)


تقسیم بندی مود کار ماشین القایی

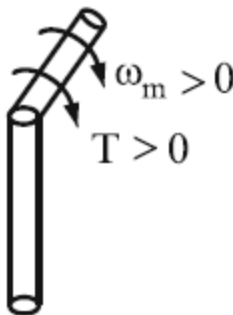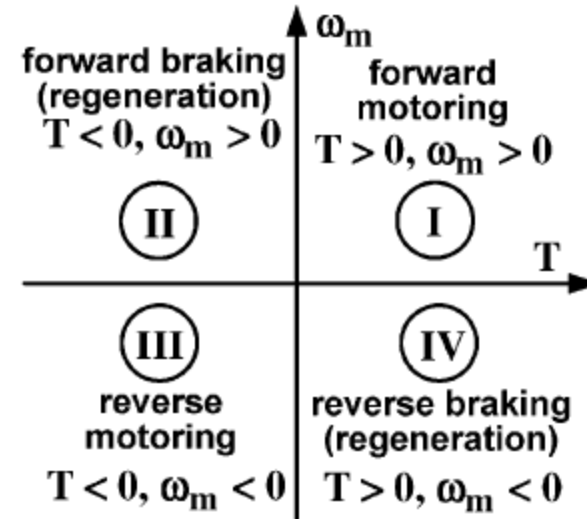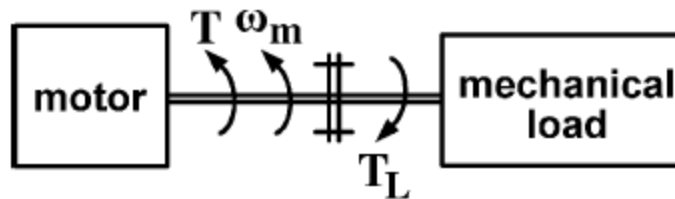


acceleration in forward direction

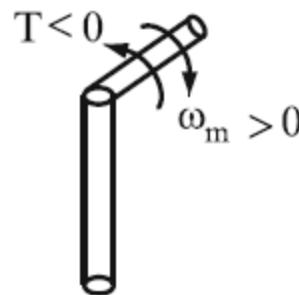

deceleration in forward direction

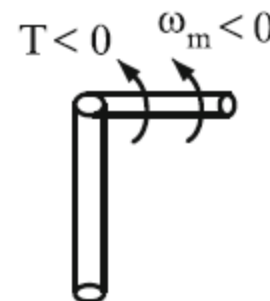

acceleration in reverse direction

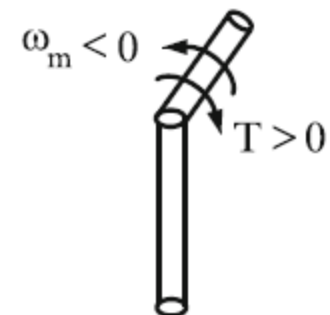

deceleration in reverse direction