
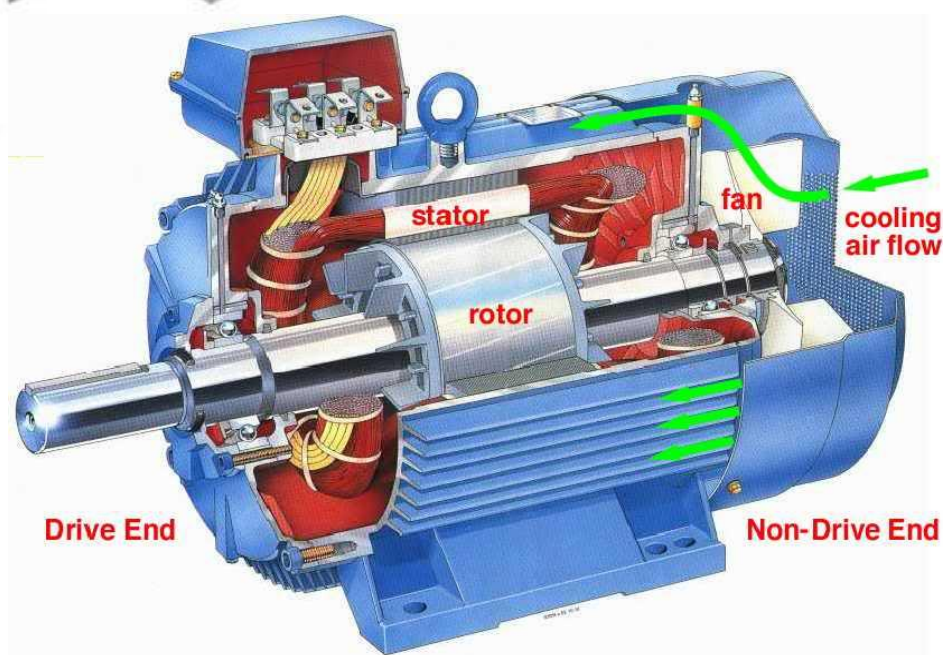


ماشین‌های الکتریکی ۳

{دانشگاه فنی و حرفه‌ای - دانشکده فنی و کشاورزی واحد فسا}

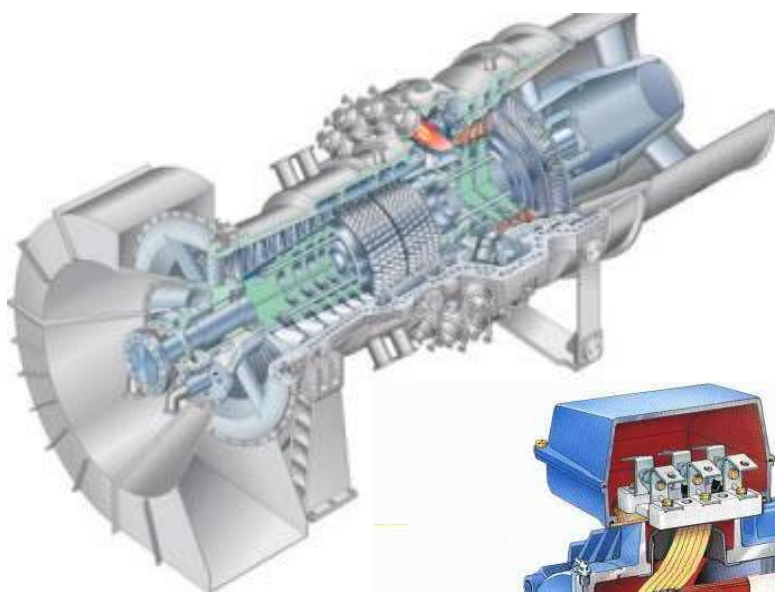

تهیه و تنظیم:

علی کاظمی وکیل آبادی

سرفصل درس

الف - مقدمه

ب - ماشین های الکتریکی آسنکرون

ج - ماشین های الکتریکی سنکرون

منابع

1. P.C. Sen, Principles Of Electric Machines And Power Electronics
2. A.E.Fitzgerald ,Charles Kingsley, Jr., Stephen D. Umans., Electric machinery
3. S.T. Chapman, Electric machines fundamentals

مقدمه

ماشین‌های الکتریکی به گروهی از مبدل‌های الکترومکانیکی اطلاق می‌شود که قادرند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی یا بالعکس و بطور پیوسته تبدیل کنند. به عبارت دیگر، ماشین‌های الکتریکی در حالت کلی واسطه‌ای بین وسیله‌ای الکتریکی و وسیله‌ای مکانیکی؛ که باهمدیگر عمل مبادله انرژی انجام می‌دهند، گفته می‌شود. با تکنولوژی فعلی تقریباً تمام انرژی الکتریکی جهان توسط ژنراتورهای الکتریکی در نیروگاه‌ها تولید می‌گردد و بخش قابل توجهی از این انرژی توسط موتورهای الکتریکی در صنایع، لوازم خانگی و کشاورزی به مصرف می‌رسد.

ماشین‌های الکتریکی اعم از موتور و ژنراتور الکتریکی، از دیدگاه نوع جریان به دو دسته جریان مستقیم (DC^1) و جریان متناوب (AC^2) طبقه‌بندی می‌شوند. ماشین‌های DC دارای قابلیت انعطاف بسیاری در کنترل گشتاور و سرعت بوده، که در صنایع کاربرد وسیعی دارند. انواع ماشین‌های DC با توجه به ساختمان آن‌ها بصورت زیر می‌باشند:

- ۱) ماشین‌های جریان مستقیم با تحریک مستقل
- ۲) ماشین‌های جریان مستقیم با تحریک شنت
- ۳) ماشین‌های جریان مستقیم با تحریک سری
- ۴) ماشین‌های جریان مستقیم با تحریک کمپوند

اما از طرفی به دلیل گسترش شبکه‌های جریان متناوب و سادگی ساختمان و عمر مفید بیشتر و نیز تعمیر و نگهداری راحت‌تر، ماشین‌های جریان متناوب نسبت به ماشین‌های جریان مستقیم دارای کاربردهای بیشتری هستند. که به دو گروه اصلی تقسیم بندی می‌شوند:

- ۱) ماشین‌های الکتریکی آسنکرون که سرعت میدان دوار با سرعت روتور برابر نیست، در عوض دارای ساختمان ساده و ارزان تر بوده و بیشتر به عنوان موتور بکار گرفته می‌شوند.
- ۲) ماشین‌های الکتریکی سنکرون که سرعت میدان دوار و سرعت روتور در آن‌ها با هم برابر می‌باشند و دارای ساختمان پیچیده و گران قیمتی بوده و اغلب به عنوان ژنراتور استفاده می‌شوند.

1 Direct Current, DC

2 Alternating Current, AC

فصل اول: موتورهای القایی جریان متناوب آسنکرون

ساختمان موتورهای القایی

استاتور: شامل سیم بندی سه فاز بوده، که این سیم بندی با اختلاف فاز زمانی و مکانی ۱۲۰ درجه در شیار های استاتور جای گرفته اند.

روتور: قسمت گردنده ماشین را روتور می گویند، که به دو دسته تقسیم می شوند:

(۱) روتور سیم پیچی شده: یک سیم پیچی سه فاز مانند استاتور است و در شیار های یک هسته مغناطیسی مورق قرار دارد که توسط سه عدد رینگ لغزان به بیرون راه دارد.

(۲) روتور قفسه ای: از یک هسته مغناطیسی مورق استوانه ای شکل تشکیل شده است. هادی های روتور قفسه ای از جنس مس یا آلومینیوم می باشند، که این هادی ها در دو طرف روتور اتصال کوتاه شده اند.

در هر دو نوع روتور، سیم پیچی ها باید اتصال کوتاه باشند تا مدار ی بسته برای جاری شدن جریان پدید آید. به منظور کاهش تلفات فکو، هسته استاتور و رتور کلیه ماشین های AC بصورت مورق ساخته می شوند.

بین رتور و استاتور فاصله هوایی وجود دارد، اندازه این فاصله هوایی باید تا حد امکان کوچک باشد، در غیر این صورت حرارت زیادی در ماشین تولید می شود، ضمناً کاهش فاصله هوایی سبب کاهش تلفات و کاهش جریان مغناطیس کننده و جریان بی باری می شود و ضریب قدرت موتور نیز بهبود می یابد.


تولید گشتاور در موتور القایی

چنانچه استاتور یک موتور القایی سه فاز به شبکه وصل شود، میدان دوار B_{net} در فاصله هوایی بین استاتور و روتور با سرعت سنکرون شروع به چرخش می کند. این میدان، میله های روتور که در این لحظه ساکن هستند را قطع می کند، لذا ولتاژی در آن القا می شود. به علت اتصال کوتاه بودن روتور این ولتاژ القایی باعث ایجاد جریانی در هادی های روتور می شود، وجود این جریان سبب می شود که رتور نیز یک میدان دوار ایجاد کند، که این میدان نیز با همان سرعت سنکرون و در همان جهت می گردد. از تاثیر متقابل این دو میدان گشتاوری بر مجموعه روتور و استاتور وارد می شود و چون استاتور ساکن است پس روتور در جهت گشتاور ایجاد شده شتاب می گیرد.


اگر سرعت روتور برابر سرعت سنکرون شود ولتاژ القایی در روتور و در نتیجه جریان، میدان روتور و گشتاور القایی روتور صفر می شوند، لذا در عمل سرعت بی باری موتور های القایی کمی کمتر از سرعت سنکرون است. در نهایت طبق توضیحات فوق، سرعت روتور موتور القایی هیچ وقت نمی تواند برابر سرعت سنکرون شود، لذا به آن موتور آسنکرون می گویند.

میدان مغناطیسی دوار

اگر استاتور توسط سه دسته سیم‌پیچ با اختلاف فاز مکانی 120° درجه سیم‌پیچی کنیم و این سیم‌پیچ‌ها را توسط یک دسته جریان سه فازه با اختلاف فاز زمانی 120° درجه تغذیه کنیم، در آن حالت یک میدان مغناطیسی دوار با دامنه ثابت ایجاد می‌شود.

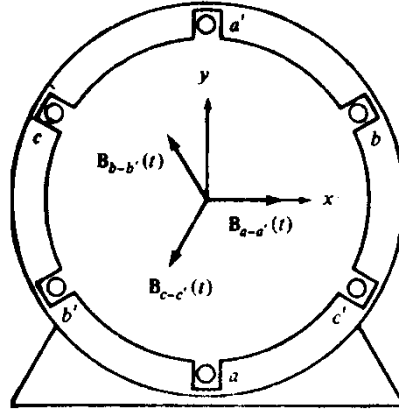

یک دسته جریان سه فاز مطابق روابط زیر به استاتور اعمال کنیم:

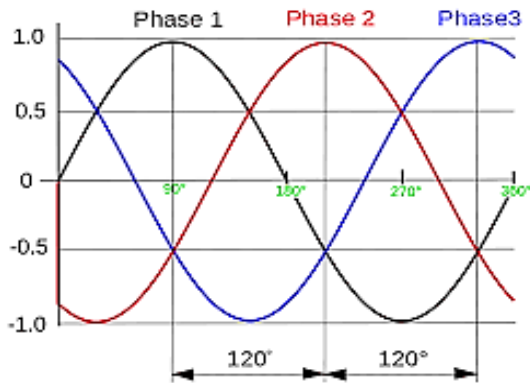

در اثر عبور جریان از کلاف‌ها سه میدان مغناطیسی به معادلات زیر ایجاد می‌شود:

در نتیجه در سرعت زاویه‌ای‌های مختلف ($w\omega$ های مختلف) برآیند میدان، محاسبه میشوند.

در $w\omega = 0$ میدان برآیند بصورت زیر محاسبه می‌شود:

و همچنین در $w\omega = 90^\circ$ بصورت زیر است:

در نتیجه لحظات مختلف سرعت زاویه ای مطابق جدول زیر می‌باشد:

$w\omega$	0	90	180	270	360
B_{net}	$\frac{3}{2} Bm \perp -90$	$\frac{3}{2} Bm \perp 0$	$\frac{3}{2} Bm \perp 90$	$\frac{3}{2} Bm \perp 180$	$\frac{3}{2} Bm \perp 270$

اگر این بردارهای منتهی را لحظات مختلف را در صفحه ای نشان دهیم، مشاهده می‌شود که مکان هندسی انتهای همه‌ی بردارها روی محیط دایره ای به شعاع $\frac{3}{2} Bm$ جابجا می‌شود. به طور کلی در یک سیکل کامل جریان میدان نیز یک دور محیط دایره را طی می‌کند.

در حالت کلی می توان رابطه چگالی شار مغناطیسی برابند را در جهت محورهای X و Y بصورت زیر نوشت:

سرعت میدان دوار

سرعت میدان دوار با فرکانس شبکه رابطه مستقیم و با تعداد قطب های سیم پیچی استاتور رابطه عکس دارد. بنابراین می توان نوشت:

سرعت لغزش

در موتور های القایی آسنکرون، سرعت رتور از سرعت زاویه ای میدان دوار استاتور همیشه کمتر است، و اختلاف این دو سرعت را سرعت لغزش می گوئیم. به همین علت است که این موتورها را آسنکرون می نامند.

لغزش

نسبت سرعت لغزش به سرعت میدان دوار را لغزش می گویند، که بصورت درصد نشان می دهند:

فرکانس جریان رتور

فرکانس جریان رتور درحالتی که رتور ساکن است (لحظه ی راه اندازی) بافرکانس شبکه برابر است:

$$F_r(\text{start}) = F_{\text{net}}$$

اما زمانی که رتور سرعت می گیرد فرکانس رتور با لغزش تغییر میکند:

*نکته: در موتورهای آسنکرون، سرعت میدان دوار رتور با سرعت میدان دوار استاتور برابر است. اما سرعت چرخش مکانیکی رتور همواره از سرعت میدان دوار کمتر است.

محدوده لغزش در موتورهای القایی

در موتور های القایی بیشترین لغزش در لحظه راه اندازی یعنی لحظه ای که استاتور به برق متصل میشود و رتور ساکن است، صورت میگیرد. و کمترین لغزش زمانی است که موتور تحت شرایط بی باری کامل قرار دارد و سرعت رتور و سرعت میدان دوار برابر میباشند.

محدوده لغزش در ماشین های القایی

الف) لغزش های بزرگ تر از واحد:

بنابراین اگر رتور در جهت عکس میدان دوار چرخیده شود، لغزش بزرگ تر از یک اتفاق می افتد که به آن حالت ترمزی موتور آسنکرون می گویند.

ب) لغزش های کوچکتر از صفر:

بنابراین اگر سرعت رتور از سرعت میدان دوار بیشتر شود، لغزش منفی شده و این حالت را حالت مولدی ماشین آسنکرون می گویند.

پس بطور کلی محدوده لغزش در ماشین های القایی:

و همچنین محدوده فرکانس رتور در موتورهای القایی آسنکرون بصورت زیر می باشد:

مثال ۱ :

یک موتور القایی با اتصال ستاره ۵۰ هرتز، ۴ قطب، ۱۰ اسب بخار، به ولتاژ ۲۰۸ ولتی متصل است. اگر این موتور در بار کامل دارای لغزش ۵٪ باشد، مطلوب است:

الف) سرعت سنکرون ب) سرعت رتور در بار نامی ج) فرکانس رتور در بار نامی

مثال ۲ :

یک موتور القایی سه فاز ۵ اسب بخاری، ۲۰۸ ولتی و ۶۰ هرتزی تحت سرعت ۱۷۴۶ دور در دقیقه می چرخد و توان خروجی نامی را تحویل میدهد.

الف) تعداد قطب های ماشین ب) لغزش در بار کامل ج) فرکانس جریان رتور

د) سرعت میدان گردان رتور را نسبت به استاتور و همچنین نسبت به میدان گردان استاتور محاسبه کنید.

نکته: سرعت میدان گردان رتور، سرعت میدان گردان استاتور، سرعت میدان دوار و سرعت سنکرون در موتورهای القایی، مفهومی مشابه دارند و همچنین سرعت مکانیکی محور، سرعت رتور، سرعت ساختمان رتور و سرعت موتور نیز مفهومی مشابه دارند.

مثال ۳:

یک ماشین القایی سه فاز ۴۶۰ ولتی، ۱۰۰ اسب بخار، ۶۰ هرتز و ۶ قطبی در لغزش ۳٪ مثبت و در شرایط بار کامل کار میکند.

الف) سرعت موتور و جهت آنرا نسبت به میدان گردان تعیین کنید.

ب) فرکانس رتور

ج) سرعت میدان استاتور

د) سرعت میدان شکاف هوایی

ه) سرعت میدان رتور نسبت به موارد زیر تعیین کنید

۱) ساختمان رتور

۲) ساختمان استاتور

۳) میدان گردان استاتور

۴) میدان گردان رتور

۵) میدان شکاف هوایی

مدار معادل رتور

با اعمال ولتاژ به سیم پیچ‌های استاتور یک موتور القایی، ولتاژی در سیم پیچ‌های رتور القا می‌شود. در لحظه‌ی راه اندازی یا حالت رتور قفل شده ولتاژ القا شده در رتور بیشترین مقدار خود را القا می‌کند که آن را با E_2 نشان می‌دهند. مقدار این ولتاژ در هنگام کار رتور با لغزش تغییر کرده و از رابطه $E_r = S.E_2$ بدست می‌آید. امپدانس رتور در لحظه‌ی راه اندازی شامل R_2 مقاومت اهمی و X_2 راکتانس القایی رتور می‌باشد.

مقدار R_2 با سرعت گرفتن رتور تقریباً ثابت است اما X_2 متناسب با فرکانس رتور و لغزش تغییر میکند و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$X_r = S.X_2$$

باتوجه به این توضیح می‌توان مدار معادل رتور را بصورت زیر رسم کرد:

مدار معادل موتور آسنکرون:

مدار معادل موتور القایی آسنکرون شبیه ترانسفورماتور است که اولیه آن استاتور و ثانویه آن رتور می باشد. جریان بی باری در موتورهای آسنکرون به مراتب بیشتر از جریان بی باری در ترانسفورماتورها می باشد و علت آن وجود فاصله هوایی بین رتور و استاتور است که موجب افزایش رلوکتانس می شود.

بنابراین مدار معادل آن بصورت زیر خواهد شد:

مدار معادل موتور القایی از دید استاتور:

همانند ترانسفورماتور می توان پارامترهای ثانویه را به اولیه منتقل کرد. مدار معادل واقعی و تقریبی موتور القایی آسنکرون بصورت زیر می باشد:

انواع تلفات در موتور آسنکرون

با توجه به مدار معادل واقعی موتور آسنکرون تلفات را محاسبه می‌کنیم.

۱- تلفات مسی استاتور (P_{SCL}): این تلفات ناشی از عبور جریان مقاومت‌های سیم‌پیچی استاتور می‌باشد. که بصورت زیر محاسبه می‌شود:

۲- تلفات آهنی یا هسته (P_{Fe} یا P_C): معمولاً به علت پایین بودن فرکانس جریان رتور، از تلفات آهنی رتور به دلیل ناچیز بودن صرف نظر می‌شود. بنا براین تلفات آهنی در موتورهای القایی آسنکرون عمدتاً مربوط به استاتور است که بصورت زیر محاسبه می‌شود:

۳- تلفات مسی رتور (P_{RCL}): این تلفات ناشی از مقاومت اهمی هادی‌های رتور است و لازمی ایجاد گشتاور در موتور القایی می‌باشد که بصورت زیر محاسبه می‌شود:

۴- تلفات مکانیکی (P_{mec}): این تلفات به واسطه وجود اصطکاک بین محور و یاتاقان‌ها بوجود می‌آید.

۵- تلفات سرگردان (P_{misc}): بخشی اندکی از قدرت ماشین صرف اصطکاک هوای اطراف رتور می‌شود. که به تلفات سرگردان معروف است.

دیگرام توزیع توان در موتورهای القایی آسنکرون:

گشتاور در موتورهای القایی

گشتاور الکترومغناطیسی:

گشتاور راه اندازی: گشتاور راه اندازی یعنی گشتاور الکترو مغناطیسی در لحظه $S=1$

گشتاور خروجی یا مفید:

مثال ۴:

مدار معادل یک موتور القایی ۳ فاز - ۵۰ اسب بخار - ۴۶۰ ولتی - با اتصال ستاره - ۶۰ هرتزی - ۸ قطب که با سرعت 873 RPM می چرخد، نشان داده شده است. مقادیر خواسته شده را بدست آورید:

(۱) جریان ورودی

(۲) توان ورودی

(۳) توان عبوری از فاصله هوایی

(۴) تلفات مسی رتور

(۵) توان مکانیکی حاصله در موتور

(۶) توان خروجی

(۷) بازده

مثال ۵:

یک موتور القایی ۳ فاز با ولتاژ ۴۴۰V و فرکانس منبع ۶۰Hz با اتصال ستاره و دارای ۶ قطب می باشد. پارامترهای هر فاز این موتور به صورت زیر است:

$$R_2 = 0.12 \Omega, R_1 = 0.1 \Omega, x_{e1} = 0.75 \Omega, R_{fe} = 161.3 \Omega, x_m = 14.3 \Omega$$

در این موتور فرض بر این است که تلفات مکانیکی و هسته برابرند. در صورتی که لغزش موتور ۰/۰۳ باشد مطلوب است محاسبه:

- (۱) جریان ورودی به موتور
- (۲) ضریب توان موتور
- (۳) توان مکانیکی خروجی
- (۴) گشتاور راه اندازی

محاسبه گشتاور برحسب لغزش:

در موتورهای القایی گشتاور الکترومغناطیسی متناسب با حاصلضرب فوران در هر قطب استاتور و جریان رتور و ضریب قدرت رتور می باشد.

مشخصه گشتاور – لغزش ($T = F(S)$)

در ناحیه موتوری که لغزش $0 \leq S \leq 1$ می باشد، می توان طبق رابطه فوق تغییرات گشتاور برحسب لغزش را بصورت زیر رسم کرد.

مشخصه گشتاور – دور ($T = F(n)$)

گشتاور راه اندازی:

گشتاور بحرانی:

از روابط فوق می توان به نتایج زیر دست یافت:

- ۱- گشتاور ماکزیموم مستقل از مقاومت اهمی رتور می باشد.
- ۲- سرعت یا لغزشی که گشتاور ماکزیموم در آن اتفاق می افتد بوسیله مقاومت رتور تعیین می شود.
- ۳- گشتاور ماکزیموم با راکتانس القایی حالت سکون نسبت معکوس دارد. بنابراین باید سعی شود که راکتانس القایی حالت سکون کوچک نگه داشته شود.
- ۴- گشتاور ماکزیموم با مجذور ولتاژ رابطه مستقیم دارد.

نکته: در موتورهای رتور سیم پیچی شده با تغییر مقاومت راه اندازی می توان مقدار مقاومت اهمی رتور را کنترل کرد و در نتیجه لغزش معادل با گشتاور ماکزیموم را در هر نقطه ای که مدنظر باشد در منحنی گشتاور - دور تنظیم کنیم.

می توان با افزایش مقاومت اهمی مدار رتور به نتایج زیر دست یافت:

- ۱- گشتاور راه اندازی زیاد می شود.
- ۲- جریان راه اندازی کم می شود.
- ۳- لغزش معادل با گشتاور ماکزیموم افزایش می یابد.
- ۴- توان اکتیو جذب شده توسط رتور افزایش می یابد.
- ۵- سرعت بحرانی کم می شود.
- ۶- سرعت موتور کاهش می یابد.

نسبت گشتاور کار به گشتاور راه اندازی:

$$\frac{T}{Ts} = \frac{S(Sm^2 + 1)}{Sm^2 + S^2}$$

نسبت گشتاور کار به گشتاور بحرانی:

$$\frac{T}{Tm} = \frac{2.S.Sm}{Sm^2 + S}$$

نسبت گشتاور راه اندازی به گشتاور بحرانی:

$$\frac{Ts}{Tm} = \frac{2.Sm}{Sm^2 + 1}$$

مثال ۶:

مطلوب است محاسبه گشتاور اعمال شده توسط یک موتور القایی سه فاز ۵۰ هرتز ۸ قطب که با ۴٪ لغزش کار کرده و گشتاور ماکزیموم $150 \text{ Kg} - \text{m}$ را در سرعت ۶۶۰ دور در دقیقه تولید می‌کند. مقاومت هر فاز رتور را ۰/۵ اهم در نظر بگیرید.

مثال ۷:

موتور القایی ۵۰ هرتز، ۴ قطب، ۳ فاز، دارای مقاومت رتور $0.3/\Omega$ اهم و راکتانس $0.12/\Omega$ اهم در هر فاز می باشد.

الف) سرعت در گشتاور ماکزیموم چقدر است؟

ب) مطلوب است تعیین مقدار مقاومت اضافی مورد نیاز در هر فاز مدار رتور جهت بدست آوردن 75% گشتاور ماکزیموم در راه اندازی.

ج) اگر بخواهیم گشتاور ماکزیموم در لحظه راه اندازی رخ دهد، چه مقاومتی باید به مدار رتور اضافه کنیم؟

راه اندازی موتور های القایی سه فاز

در موتورهای القایی جریان راه اندازی چندین برابر جریان نامی می باشد و موجب بروز مشکلات زیادی، مخصوصا در موتورهای پر قدرت صنعتی می شود، از جمله این مشکلات می توان به آسیب دیدن سیم بندی استاتور و نیاز به کلید ها و تجهیزات با جریان بیشتر، را برشمرد. لذا باید توسط روش های مخصوص جریان راه اندازی را در موتورهای پر قدرت کنترل نمود. انواع روش های راه اندازی موتور های القایی سه فاز بصورت زیر هستند:

۱- راه اندازی مستقیم

در این روش استاتور توسط یک کلید سه فاز، مستقیما به منبع وصل می شود. جریان موتور که در این حالت از شبکه دریافت می شود، بسته به نوع و قدرت موتور بین ۵ تا ۸ برابر جریان نامی می باشد.

۲- راه اندازی به کمک اتوترانسفرماتور

در این روش به کمک یک اتوترانسفرماتور، در ابتدای راه اندازی ولتاژ تغذیه موتور را کم نموده و متناسب با سرعت گرفتن موتور ولتاژ تغذیه را بالا می بریم.

۳- راه اندازی به روش ستاره - مثلث

در این روش در ابتدای راه اندازی اتصال کلاف های استاتور را بصورت ستاره درآورده، لذا طبق اتصال ستاره ولتاژ راه اندازی کاهش و جریان و گشتاور راه اندازی نیز کاهش می یابد. بعد از راه اندازی موتور، اتصال کلاف ها را به مثلث تبدیل می کنیم.

۴- راه اندازی توسط کنترل مقاومت روتور

در این روش یک مجموعه مقاومت اهمی در مسیر رتور نصب می شود. در ابتدای راه اندازی کلیه مقاومت ها در مدار رتور قرار دارند و با سرعت گرفتن رتور به صورت پله ای مقاومت ها از مدار خارج می شوند.

روش های کنترل سرعت موتور های القایی سه فاز

موتورهای القایی نسبت به موتور های جریان مستقیم دارای قابلیت های کمتری در کنترل سرعت می باشند ولی تا حدودی می توان سرعت آنها را به کمک روش های زیر کنترل کرد:

۱- کنترل سرعت موتور های القایی از طریق کنترل ولتاژ

طبق رابطه گشتاور در موتور های القایی، گشتاور متناسب با مجذور ولتاژ تغییر می کند. در نتیجه با توجه به منحنی گشتاور - دور ، سرعت موتور القایی کنترل می شود.

۲- کنترل سرعت موتور های القایی از طریق کنترل فرکانس

سرعت میدان دوار (ns) موتور القایی با فرکانس متناسب می باشد.

۳- کنترل سرعت موتورهای القایی از طریق تنظیم همزمان ولتاژ و فرکانس

با تغییر ولتاژ یا فرکانس، سبب تغییر در مدار مغناطیسی ماشین و میدان دوار شده و در کار عادی ماشین مشکلاتی را بوجود می‌آورد. برای حل این مشکل باید سرعت و فرکانس را بطور همزمان تغییر دهیم. که در این حالت دامنه میدان دوار تغییر نخواهد کرد.

۴- کنترل سرعت موتورهای القایی از طریق کنترل جفت قطب

طبق رابطه (ns)، سرعت میدان دوار با تعداد جفت قطب سیم بندی استاتور نسبت عکس دارد

فصل دوم: ماشین‌های القایی جریان متناوب سنکرون

ماشین‌های سنکرون به دو صورت زیرمورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱. مولد سنکرون (ژنراتور): در این ماشین انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی جریان متناوب تبدیل می‌شود و به دلیل اینکه سرعت رتور و سرعت میدان دوار برابر می‌باشد به آن ژنراتور سنکرون می‌گویند.

۲. موتور سنکرون: در این ماشین انرژی الکتریکی جریان متناوب به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود و به دلیل این که سرعت رتور و سرعت میدان دوار برابر می‌باشد به آن موتور سنکرون می‌گویند.

روش‌های تولید انرژی الکتریکی در مولدهای سنکرون: به طور کلی به سه روش انرژی الکتریکی تولید می‌شود.

روش اول (القا کننده ساکن - القا شونده متحرک): در این روش القا کننده از طریق یک منبع مستقل تغذیه می‌شود و القا شونده در قسمت گردان ماشین قرار گرفته و توسط محرک به گردش در می‌آید. در اثر گردش هادی‌های القا شونده یک نیروی محرکه القایی سینوسی در دو سر هر کلاف بوجود می‌آید که نسبت به یکدیگر ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارند. از این روش در مولدهای با قدرت کم استفاده می‌شود.

روش دوم (القا کننده متحرک و القا شونده ساکن): در این روش القا کننده به وسیله یک محرک به گردش در می‌آید و در اثر حرکت آن یک میدان القایی گردان ایجاد می‌شود که این میدان القایی بر روی هادی‌های القا شونده که در قسمت ساکن ماشین قرار دارند اثر القایی گذاشته و نیروی محرکه القایی در هادی‌های القا شونده ایجاد می‌شود. از این روش در مولدهایی با قدرت زیاد استفاده می‌شود.

تهیه و تنظیم: علی کاظمی وکیل آبادی

Ali_Kazemi@Ymail.com

روش سوم القا کننده و القا شونده هر دو نسبت به یکدیگر متحرک: در این روش القا کننده در قسمت گردان ماشین و القا شونده در قسمت استاتور قرار دارد و توسط محرک به گردش در می آید. در نتیجه هم القا کننده و هم القا شونده نسبت به هم متحرک می باشند. در صورتیکه اختلاف سرعت بین دو میدان القا کننده و القا شونده صفر باشد ولتاژ القایی نیز صفر می شود. و اگر اختلاف سرعت بوجود آید نیروی محرکه القایی نیز بوجود می آید. از این روش به عنوان مقایسه کننده در ماشین های مخصوص استفاده می گردد.

ساختمان مولد با قدرت کم:

در این مولد القا کننده در قسمت ساکن ماشین و هادی های القا شونده در قسمت متحرک قرار دارد. قطب های این مولد از نوع قطب برجسته می باشد و هادی های القا شونده توسط محرک در داخل میدان مغناطیسی به گردش در می آید. در این حالت انرژی الکتریکی سه فاز توسط رینگ از هادی های القا شونده که در قسمت گردان قرار دارند دریافت می شود. طرح ساختمانی و مدار معادل الکتریکی آن بصورت شکل های زیر می باشد.

ساختمان مولد با قدرت زیاد:

در این نوع مولد القاکننده در قسمت گردان ماشین و هادی های القا شونده در قسمت ساکن ماشین قرار دارند. قطب های این نوع مولد به صورت صاف بوده. و انرژی الکتریکی از هادی های القا شونده که در قسمت ساکن ماشین قرار دارند (سیم پیچ استاتور) دریافت می شود. معمولا از این مولد در نیروگاه ها استفاده می شود، در صورتی که محرک آن ها موتور دیزل باشد به آن دیزل آلترناتور و اگر محرک آن ها توربین باشد به آن **توربو آلترناتور** می گویند. طرح ساختمانی و مدار معادل الکتریکی آن بصورت شکل های زیر می باشد.

انواع افت ولتاژ در مولد سنکرون :

به طور کلی در مولدهای سنکرون سه افت ولتاژ ایجاد می شود که باعث کاهش ولتاژ خروجی مولد می گردد:

الف) افت ولتاژ اهمی: چون هادی های القا شونده دارای مقاومت اهمی می باشند، بنابراین بر اساس عبور جریان بار از هادی های القا شونده، یک افت ولتاژ اهمی به نام $(R_a \cdot I_a)$ ایجاد میشود.

ب) افت ولتاژ راکتانس پراکندگی: چون تمام هادی های القا شونده توسط شار مغناطیسی القاکننده قطع نمی شوند و مقداری از شار مغناطیسی به صورت پراکندگی در فاصله هوایی به هدر میرود، بنابراین افت ولتاژ پراکندگی ناشی از شار پراکندگی به نام $(X_L \cdot I_a)$ در ماشین ایجاد میگردد.

ج) افت ولتاژ آرمیچر (عکس العمل آرمیچر): تاثیر دو میدان القا کننده و القا شونده بر یکدیگر باعث واکنش آرمیچر شده و باعث ایجاد افت ولتاژ آرمیچر به نام $(X_a \cdot I_a)$ می گردد.

در نتیجه هر سه افت ولتاژ فوق باعث کاهش ولتاژ خروجی مولد میگردد.

مدار معادل مولد سنکرون

با توجه به افت ولتاژ اهمی آرمیچر و افت راکتانس پراکندگی و همچنین افت واکنش آرمیچر و نیروی محرکه القایی مولد، مدار معادل واقعی مولد سنکرون همراه با مدار معادل تحریک به صورت زیر می‌باشد.

محاسبه نیروی محرکه القایی

با توجه به مدار معادل، می توان نیرو محرکه القایی فازی و خطی را با در نظر گرفتن افت ولتاژهای داخلی ماشین و بصورت روابط قطبی (فیزوری) نوشت:

مثال ۸:

یک ژنراتور سنکرون با قدرت ۱۰ کیلو ولت آمپر و فرکانس ۵۰ هرتز، ولتاژ ۴۰۰ ولت را تولید می کند. در صورتی که مقاومت اهمی آرمیچر ۲ اهم، راکتانس پراکندگی ۴ اهم و راکتانس واکنش آرمیچر ۸ اهم در هر فاز باشد، مطلوب است محاسبه افت ولتاژ داخلی ماشین و همچنین نیروی محرکه خطی و فازی مولد.

انواع تحریک مولد سنکرون

برای تحریک مولدهای سنکرون سه روش وجود دارد:

(۱) تحریک مستقل: در این روش سیم پیچ تحریک قطب‌ها از طریق یک منبع مستقل مانند باتری تغذیه می‌شود که به آن تحریک مستقل می‌گویند. از این روش معمولاً در نیروگاه‌های قدیمی استفاده می‌شود.

(۲) تحریک مولدی: در این روش برای تحریک قطب‌های مولد سنکرون از یک ژنراتور شنت جریان مستقیم استفاده می‌شود. مولد شنت با محور توربین و محور مولد سنکرون کوپل مکانیکی می‌شوند بطوری که با حرکت توربین محور مولد سنکرون و محور مولد شنت به گردش در می‌آید. در نتیجه ولتاژ تولید شده در مولد شنت برای تحریک مولد سنکرون مورد استفاده قرار می‌گیرد، که به آن تحریک مولدی می‌گویند. نیرومحرکه القایی اولیه ناشی از پسماند مغناطیسی می‌باشد.

(۳) تحریک خودی: در این روش از انرژی تولید شده در خروجی مولد سنکرون برای تحریک خود مولد استفاده می‌شود. به این ترتیب که جریان خروجی مولد سنکرون را به کمک یک مدار یکسوکننده به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و در نتیجه برای تحریک خود مولد سنکرون استفاده می‌شود. در این روش نیز نیرومحرکه القایی اولیه ناشی از پسماند مغناطیسی می‌باشد.

آزمایش بی باری مولد سنکرون

در این آزمایش مولد سنکرون را توسط یک محرک با سرعت ثابت به گردش در می آورند، سپس با تغییر جریان تحریک، تغییرات ولتاژ خروجی مولد را ثبت می کنیم. سپس مشخصه بی باری E بر حسب I_F را به ازای دور ثابت و به نام مشخصه بی باری رسم می کنیم.

آزمایش بارداری مولد سنکرون

در این آزمایش، ابتدا مولد را توسط محرک با یک سرعت ثابت به گردش در آورده و سپس با تغییر جریان تحریک، ولتاژ خروجی مولد را در ولتاژ نامی تنظیم می کنیم. سپس طی چند مرحله به مولد بار اضافه می کنند. تغییرات ولتاژ بار بر حسب تغییرات جریان بار را ثبت می کنیم. سپس مشخصه بارداری آن را به ازای دور ثابت و جریان تحریک ثابت رسم می کنیم. این مشخصه بستگی به نوع بار داشته، در صورتی که بار اهمی خالص یا اهمی سلفی باشد، با افزایش بار ولتاژ خروجی مولد کاهش پیدا می کند. و به علت اینکه در حالت بار اهمی سلفی تاثیر دو میدان القا کننده و القا شونده بر یکدیگر، تضعیفی است، این مشخصه پایین تر از مشخصه اهمی خالص قرار می گیرد و در صورتی که بار خازنی باشد، با افزایش بار تاثیر دو میدان القا کننده و القا شونده بر یکدیگر، تقویتی بوده که همین باعث افزایش ولتاژ خروجی مولد نسبت به مشخصه بی باری خواهد بود.

آزمایش تنظیم ولتاژ مولد سنکرون

در آزمایش برداری مولد سنکرون اگر هنگام افزایش بار، با تغییر جریان تحریک ولتاژ خروجی مولد را روی ولتاژ نامی ثابت نگه داریم. تغییرات جریان تحریک بر حسب تغییرات جریان بار به ازای دور و ولتاژ ثابت را مشخصه تنظیم ولتاژ مولد سنکرون می‌گویند. این مشخصه بستگی به نوع بار داشته، در صورتی که بار اهمی خالص یا اهمی سلفی باشد، جریان تحریک را افزایش می‌دهد و در صورتی که بار اهمی خازنی باشد جریان تحریک را کاهش می‌دهد. تا ولتاژ همواره ثابت بماند.

آزمایش اتصال کوتاه مولد سنکرون

در این آزمایش مولد سنکرون را با سرعت ثابت به گردش در آورده. در ابتدا جریان تحریک را روی صفر تنظیم می‌کنیم و خروجی مولد را توسط آمپر متر اتصال کوتاه می‌کنیم. و به تدریج جریان تحریک را افزایش داده تا زمانی که جریان اتصال کوتاه برابر جریان نامی مولد گردد. این مشخصه به صورت تابع خطی می‌باشد. علت خطی بودن آن این است که هنوز هسته مغناطیسی مولد به حالت اشباع نرسیده است و در ناحیه خطی کار می‌کند. در صورتی که دارای پسماند مغناطیسی باشد این مشخصه کمی بالا تر از مبدا شروع می‌شود.

اهداف آزمایش مولد سنکرون

- ۱- تعیین مشخصه های بی باری، بارداری، تنظیم و اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون.
- ۲- تعیین درصد تنظیم ولتاژ: در آزمایش بارداری می توان درصد تنظیم ولتاژ را بدست آورد. در صورتی که نوع بار خازنی باشد، علامت تنظیم ولتاژ منفی و اگر نوع بار اهمی یا اهمی سلفی باشد، علامت تنظیم ولتاژ مثبت می شود. نکته: هرچقدر درصد تنظیم ولتاژ کمتر باشد، تنظیم ولتاژ راحت تر است.
- ۳- تعیین امپدانس سنکرون: با داشتن دو مشخصه بی باری و اتصال کوتاه می توان امپدانس سنکرون را تعیین کرد. از تقسیم ولتاژ بی باری فازی به جریان اتصال کوتاه، در جریان تحریک نامی، امپدانس سنکرون بدست می آید.
- ۴- تعیین راکتانس سنکرون: با داشتن امپدانس سنکرون و مقاومت اهمی آرمیچر می توان راکتانس سنکرون را بدست آورد.
- ۵- تعیین امپدانس اتصال کوتاه: طبق آزمایش اتصال کوتاه، در حالتی که جریان اتصال کوتاه برابر جریان نامی مولد باشد، مولد را از حالت اتصال کوتاه خارج کرده و به کمک یک ولت‌متر ولتاژ خروجی مولد یا ولتاژ اتصال کوتاه را بدست می آوریم. سپس از تقسیم ولتاژ اتصال کوتاه به جریان اتصال کوتاه، امپدانس اتصال کوتاه بدست می آید.

مثال ۹:

یک مولد سنکرون سه فاز مورد آزمایش بی باری و اتصال کوتاه قرار گرفته است. در صورتی که مقاومت اهمی ارمیچر ۱ اهم باشد، راکتانس سنکرون را حساب کنید.

(جریان تحریک نامی را ۳ آمپر در نظر بگیرید.)

دیاگرام پخش توان در مولد سنکرون

در این دیاگرام قدرت مکانیکی ورودی را با P_{mec} ، قدرت تحریک DC ورودی را با P_F ، تلفات مکانیکی را با ΔP_{mec} ، تلفات مسی رتور را با P_{cur} ، قدرت ورودی رتور را با P_r ، قدرت الکترومغناطیسی را با P_e ، تلفات مسی استاتور را با P_{cus} ، تلفات آهنی استاتور را با P_{fe} و قدرت مفید الکتریکی یا قدرت خروجی را با P_2 نشان می‌دهیم.

موازی کردن ژنراتورها

علت موازی کردن ژنراتورها: بطور کلی دو دلیل عمده برای موازی کردن ژنراتورها وجود دارد:

- (۱) به منظور توسعه قدرت نیروگاه‌ها
- (۲) به منظور تعمیر، سرویس و نگهداری ژنراتورها

شرایط موازی بستن ژنراتورها: برای موازی بستن ژنراتورها چهار شرط الزامیست:

- (۱) یکسان بودن ولتاژ هر دو مولد.
- (۲) یکسان بودن فرکانس هر دو مولد.
- (۳) توالی فازها رعایت شده باشد. (یعنی: فاز R به R، فاز S به S و فاز T به T اتصال داده شده باشند).
- (۴) هر دو مولد هم فاز باشند. (یعنی با هم به مینیموم و ماکزیموم برسند).

در صورتی که دو ژنراتور دارای چهار شرط فوق باشند، به آن دو مولد سنکرون می‌گویند. که در این حالت می‌توان ژنراتورها را موازی اتصال داد.

طریقه موازی کردن دو ژنراتور سنکرون

برای موازی بستن دو ژنراتور سنکرون به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

- (۱) ژنراتور اول را توسط محرک راه اندازی کرده و با تغییر جریان تحریک ولتاژ خروجی مولد را در ولتاژ نامی تنظیم می‌کنیم.
- (۲) با تغییر دور محرک فرکانس خروجی مولد را در فرکانس نامی تنظیم می‌کنیم.
- (۳) کلید k_1 را وصل کرده و ژنراتور را به شین‌های خروجی اتصال می‌دهیم.
- (۴) ژنراتور دوم را توسط محرک راه اندازی کرده و با تنظیم جریان تحریک، ولتاژ خروجی مولد دوم را برابر با ولتاژ خروجی مولد اول قرار می‌دهیم. همچنین با تنظیم دور محرک ژنراتور دوم فرکانس خروجی مولد دوم را برابر فرکانس خروجی مولد اول قرار می‌دهیم.
- (۵) با تغییر جزئی دور محرک و جریان تحریک ژنراتور دوم، بطور همزمان لامپ‌های فاز نما را به حالت خاموش سنکرون در می‌آوریم. در صورتیکه دستگاه سنکرون اسکوپ استفاده شده باشد، باید عقربه‌های آن روی صفر تنظیم شود.
- (۶) در این حالت سنکرون اتفاق می‌افتد. در نتیجه کلید K_2 را وصل کرده و ژنراتور دوم را با ژنراتور اول موازی یا پارالل می‌کنیم.

دستگاه فازسنج

برای تشخیص توالی فازها می توان از دستگاه فازسنج استفاده کرد. این دستگاه که دارای یک الکتروموتور می باشد، که در یک جهت خاص به گردش در می آید و دارای سه ترمینال خروجی $R - S - T$ می باشد. این دستگاه می تواند در قسمت خروجی ژنراتورها نصب شده و در صورتی که جهت چرخش موافق جهت فلش دستگاه باشد، ترمینال های $R - S - T$ را مشخص می کنیم.

لامپ های فازنما را می توان از سه طریق به کلید $K2$ اتصال داد:

۱- سنکرون خاموش: در این حالت در موقعی که تمام لامپ ها کاملا خاموش شوند، حالت سنکرون ایجاد می شود که به آن سنکرون خاموش می گویند.

۲- سنکرون روشن: اگر دوسر لامپ ها را از دو فاز مختلف بگیریم، در این حالت هنگامی که تمام لامپ ها کاملا روشن باشند حالت سنکرون برقرار می شود که به آن سنکرون روشن می گویند.

۳- سنکرون روشن - خاموش: در این حالت یکی از لامپ ها را از دو فاز هم نام و دو لامپ دیگر را از دو فاز مختلف انشعاب می گیریم.

در این حالت، در صورتی که توالی فازها رعایت نشده باشد می توان با جابجا کردن دو سر فازها حالت سنکرون روشن یا خاموش را بوجود آورد.

دستگاه سنکرونیزاسیون

تهیه و تنظیم: علی کاظمی وکیل آبادی

Ali_Kazemi@Ymail.com

این دستگاه شامل یک ولت‌متر دوپل و یک دستگاه سنکرون اسکوپ می‌باشد، که برای موازی کردن ژنراتورها در نیروگاه‌ها از آن استفاده می‌شود. در حالتی که هر دو ژنراتور با هم سنکرون شوند، عقربه سنکرون اسکوپ در مقدار صفر قرار می‌گیرد. که در این حالت می‌توان کلید سنکرون کننده (K2) را وصل کرد.

پایان